

# Posizionatore digitale per valvole FIELDVUE™ DVC2000 Fisher™

## Sommario

|   |    |
|---|----|
| Diagramma di flusso dell'interfaccia locale ..... | 2  |
| Introduzione alla guida .....                     | 4  |
| Installazione .....                               | 4  |
| Connessioni elettriche e pneumatiche .....        | 15 |
| Impostazione base e taratura .....                | 18 |
| Manutenzione .....                                | 29 |
| Specifiche .....                                  | 31 |



W8861-2



Eeguire la scansione  
o fare clic per  
l'assistenza in campo


### Nota

La presente guida contiene informazioni relative all'installazione, alle connessioni, all'impostazione iniziale e alla calibrazione attraverso l'interfaccia operatore locale.



Per informazioni più dettagliate su configurazione e calibrazione mediante comunicatore portatile, informazioni su manutenzione e risoluzione dei problemi e indicazioni sui pezzi di ricambio, fare riferimento al manuale di istruzioni del regolatore digitale per valvole DVC2000 ([D103176X012](#)). Questo documento sono disponibili presso l'[ufficio vendite Emerson](#) o sul sito [Web Fisher.com](#).



# Diagramma di flusso dell'interfaccia locale

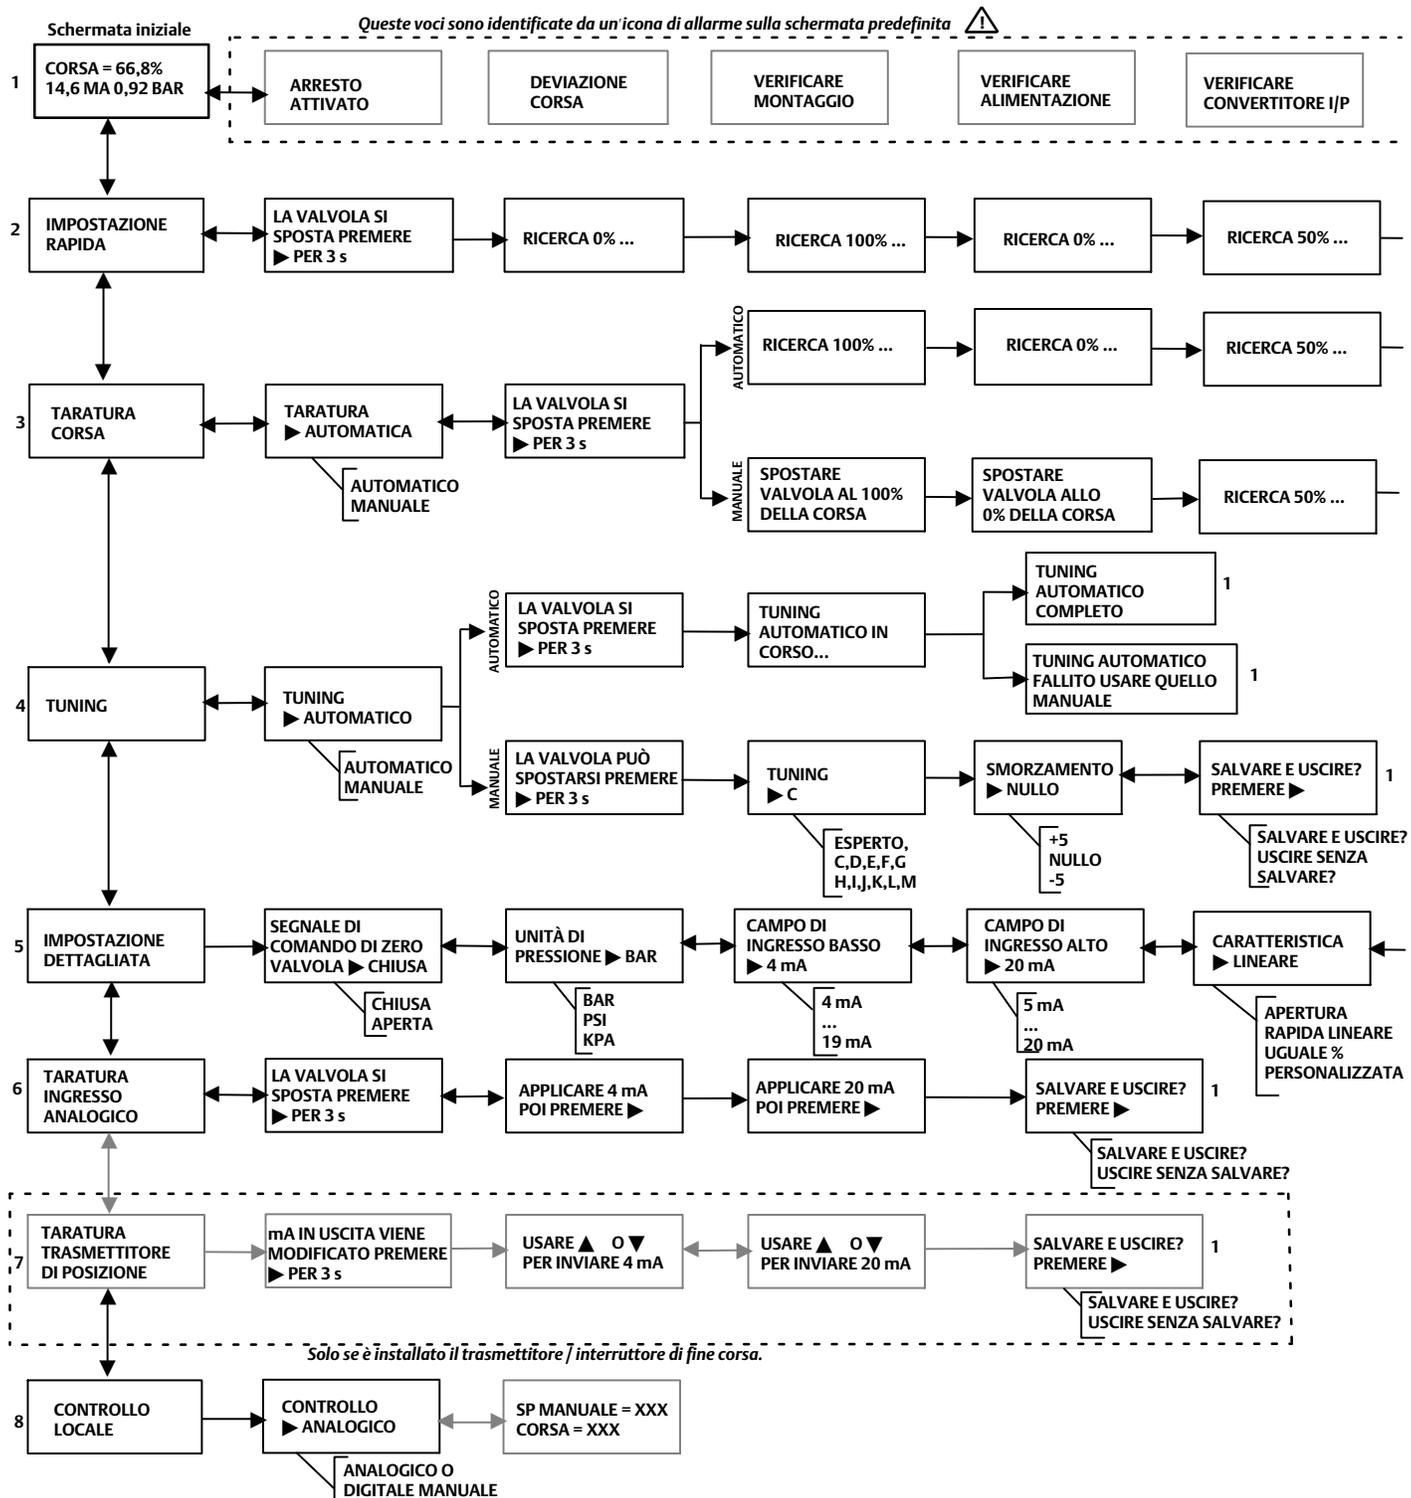


*Solo se è installata la bulloneria del trasmettitore / interruttore di fine corsa*

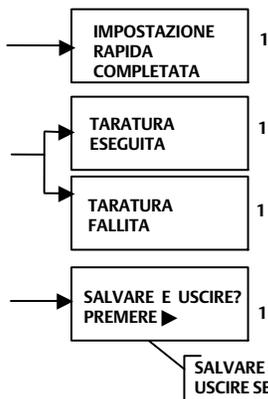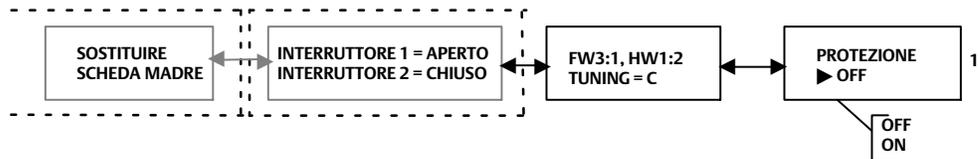

▲+▼  
RUOTARE IL VISUALIZZATORE DI 180°  
Nota: premere ▲+▼ per da 3 a 10 secondi

◀+▶  
ANNULLA  
(PER TORNARE ALLA SCHERMATA INIZIALE)  
Nota: premere ◀+▶ per da 3 a 10 secondi

◀+▶+▲+▼  
SELEZIONE LINGUA  
Nota: premere ◀+▶+▲+▼ da 3 a 10 secondi

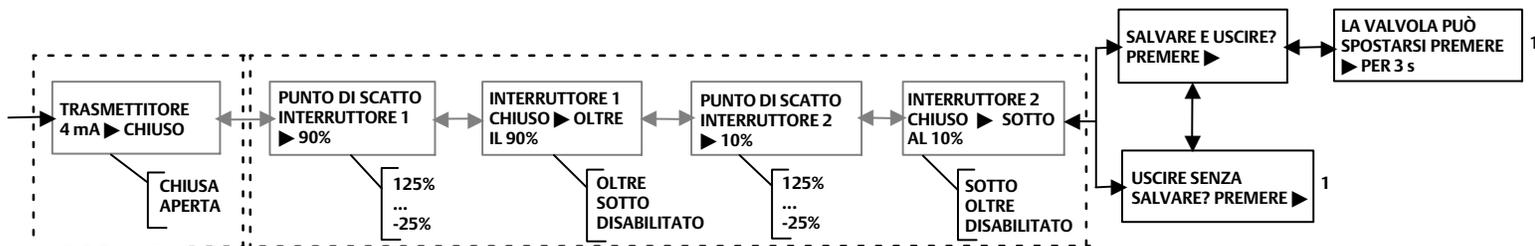

*Solo se è installato il trasmettitore / interruttore di fine corsa.*

*Solo se è installata la bulloneria del trasmettitore / interruttore di fine corsa*

## Introduzione alla guida

La presente guida descrive le procedure di installazione del posizionatore digitale per valvole e di configurazione e calibrazione per mezzo dell'interfaccia operatore locale. L'interfaccia operatore locale consiste di un display a cristalli liquidi, quattro pulsanti e un interruttore per la configurazione del trasmettitore di posizione. Il DVC2000 viene fornito con uno dei tre pacchetti di lingue disponibili, in base alla revisione firmware e all'opzione di ordinazione. Le opzioni per i pacchetti di lingue sono illustrate nella Tabella 1 a pagina 19. Per configurare la lingua, attenersi alla procedura illustrata nella sezione Impostazione base. Lo strumento deve essere alimentato con un minimo di 8,5 V e 3,5 mA perché l'interfaccia operatore locale funzioni. Alcune procedure richiedono fino a 20 mA di corrente.

L'impostazione e la taratura dello strumento possono anche essere eseguite usando un comunicatore portatile Emerson, un PC con il software ValveLink™ o AMS Suite: Intelligent Device Manager. Per informazioni relative all'uso del software con uno strumento FIELDVUE, fare riferimento alla guida per l'utente o alla guida online pertinente.

Le procedure di manutenzione per i componenti sostituibili sono incluse a pagina 29.



Prima di installare, azionare o effettuare la manutenzione di un posizionatore digitale per valvole DVC2000, è necessario ricevere un addestramento completo e qualificato per quanto riguarda la manutenzione, il funzionamento e l'installazione di valvole, attuatori e accessori. Per evitare danni o infortuni è fondamentale leggere attentamente e comprendere il contenuto della presente guida rapida e seguirne tutte le indicazioni, inclusi tutti i messaggi di avvertenza e di attenzione relativi alla sicurezza. Per le certificazioni per aree pericolose e istruzioni speciali per l'uso sicuro e installazioni in aree pericolose, fare riferimento al supplemento appropriato nel seguente elenco. Per ulteriori domande sulle presenti istruzioni, prima di procedere rivolgersi all'[ufficio vendite Emerson](#).

- Certificazioni per aree pericolose CSA - Posizionatori digitali per valvole serie DVC2000 ([D104224X012](#))
- Certificazioni per aree pericolose FM - Posizionatori digitali per valvole serie DVC2000 ([D104225X012](#))
- Certificazioni per aree pericolose ATEX - Posizionatori digitali per valvole serie DVC2000 ([D104226X012](#))
- Certificazioni per aree pericolose IECEx - Posizionatori digitali per valvole serie DVC2000 ([D104227X012](#))

I documenti sono disponibili presso l'ufficio vendite Emerson o sul sito Web Fisher.com.

## Installazione

### Nota

Il DVC2000 non è progettato per correggere una rotazione significativa dello stelo negli attuatori con stelo saliente.

### **AVVERTENZA**

**Lo scoppio dei componenti o lo scarico improvviso della pressione di processo può causare danni e infortuni. Prima di montare il posizionatore digitale per valvole DVC2000:**

- Durante le procedure di installazione indossare sempre indumenti, guanti e occhiali di protezione.
- Non rimuovere l'attuatore dalla valvola con la valvola sotto pressione.
- Scollegare tutte le linee in funzione che forniscono pressione dell'aria, alimentazione o un segnale di controllo all'attuatore. Assicurarsi che l'attuatore non sia in grado di aprire o chiudere improvvisamente la valvola.
- Usare valvole di bypass o interrompere completamente il processo per isolare la valvola dalla pressione di processo. Scaricare la pressione di processo da entrambi i lati della valvola.

- Per essere certi che durante lo svolgimento degli interventi sull'attrezzatura le misure di sicurezza descritte precedentemente siano rispettate, applicare le adeguate procedure di bloccaggio.
  - Per informazioni su ulteriori misure di protezione dal fluido di processo, rivolgersi al tecnico di processo o al responsabile della sicurezza.
  - Sfiatare la pressione di carica dell'attuatore pneumatico e scaricare la precompressione della molla dell'attuatore in modo che l'attuatore non applichi forza allo stelo della valvola. Questo renderà possibile la rimozione sicura del connettore dello stelo.
- 

**⚠ AVVERTENZA**

Il presente prodotto è indicato per uno specifico campo di caratteristiche tecniche, elencate nella tabella delle specifiche a pagina 31. La configurazione e l'uso errati di uno strumento di posizionamento può causare il funzionamento difettoso del prodotto, danni e infortuni.

---

**AVVISO**

Non utilizzare nastro sigillante su connessioni pneumatiche. Questo strumento contiene piccoli passaggi che possono essere ostruiti dal distacco di nastro sigillante. Il composto sigillante per filettature deve essere utilizzato per sigillare e lubrificare connessioni pneumatiche filettate.

---

**Nota**

Per informazioni su certificazioni specifiche, fare riferimento alle certificazioni per aree pericolose e alle istruzioni speciali per l'uso sicuro e installazioni in aree pericolose appropriate (vedere la pagina 4).

---

## Montaggio su valvola/attuatore

Se incluso nell'ordine del gruppo della valvola di controllo, il posizionatore digitale per valvole sarà montato sull'attuatore in fabbrica e lo strumento sarà tarato. Se il posizionatore digitale per valvole è acquistato separatamente, per il montaggio sull'attuatore sarà necessario un kit di montaggio. Le seguenti procedure costituiscono delle linee guida generali da tenere in considerazione per il montaggio del posizionatore digitale per valvole. Per informazioni dettagliate relative al montaggio del posizionatore digitale per valvole su uno specifico modello di attuatore, fare riferimento alle istruzioni incluse nel kit di montaggio.


La custodia del DVC2000 è disponibile in quattro diverse configurazioni, a seconda del metodo di montaggio dell'attuatore e del tipo di connessione filettata. La Figura 1 mostra le configurazioni disponibili.

Figura 1. Variazioni delle custodie

**CUSTODIA PER ATTUATORI PER VALVOLE ROTATIVE E LINEARI, FISHER 657 DIMENSIONI 30i - 70i E 667 DIMENSIONI 30i - 76i**

CONNESSIONI DISPONIBILI:


- CONDUIT M20 E G1/4 PNEUMATICO
- CONDUIT 1/2 NPT E 1/4 NPT PNEUMATICO

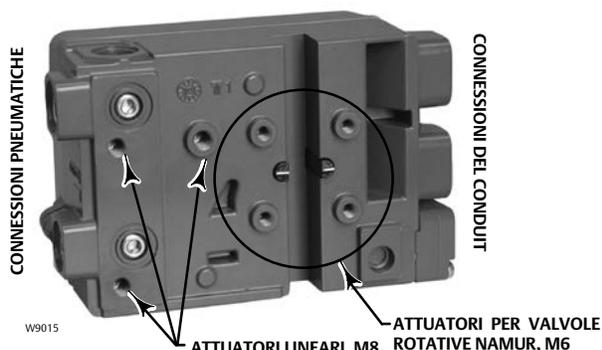

**CUSTODIA PER ATTUATORI GX FISHER**

CONNESSIONI DISPONIBILI:

- CONDUIT M20 E G1/4 PNEUMATICO
- CONDUIT 1/2 NPT E 1/4 NPT PNEUMATICO

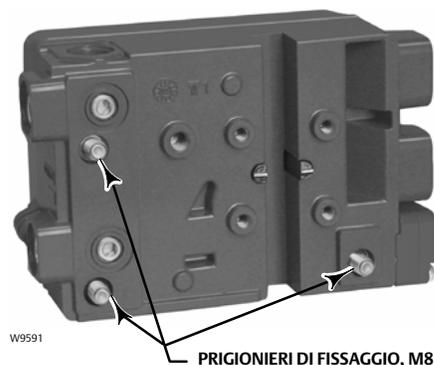

Il sistema di retroazione del posizionatore digitale per valvole DVC2000 utilizza un campo magnetico per una reale misura di posizione senza collegamenti meccanici e senza contatto. Mentre lo strumento è in uso, non usare attrezzi magnetici (quali un cacciavite a punta magnetica) per evitare spostamenti accidentali dello stelo.

## AVVISO

Il materiale del magnete è stato specificamente selezionato per fornire stabilità a lungo termine del campo magnetico. Tuttavia, come per qualsiasi altro magnete, è necessario prestare attenzione durante la manipolazione del gruppo del magnete. Un'altra sorgente di onde magnetiche di elevata intensità posta nelle immediate vicinanze (meno di 25 mm) può provocare danni permanenti. Potenziali fonti di danneggiamento per lo strumento sono, tra le altre: trasformatori, motori CC, gruppi di magneti impilati.

### Linee guida generali per l'uso di magneti a elevata intensità con posizionatori

L'uso di magneti a elevata intensità nelle immediate vicinanze di posizionatori attivi nell'esercizio di un processo deve essere sempre evitato. Indipendentemente dal modello del posizionatore, i magneti a elevata intensità possono influire sulla capacità del posizionatore di controllare la valvola.

### Uso di attrezzi magnetici con il DVC2000

- **Cacciaviti a punta magnetica:** non avvicinare eccessivamente un cacciavite a punta magnetica al DVC2000 o al gruppo del magnete (ubicato nella parte posteriore dello strumento) durante il funzionamento del processo.
- **Magneti di supporto per calibratori:** magneti a elevata intensità utilizzati per fissare calibratori da 4-20 mA. Generalmente questi calibratori non vengono utilizzati durante l'uso di uno strumento per il controllo di processo. I magneti a elevata intensità devono essere sempre tenuti a una distanza di almeno 15 cm (6 in.) dal DVC2000.



**Nota**

Come regola generale, non usare meno del 50% del gruppo del magnete per la misura della corsa completa. La riduzione del campo del gruppo comporta una progressiva riduzione delle prestazioni.

I gruppi di magneti lineari hanno un campo della corsa valido indicato da frecce stampigliate sul componente. Ciò significa che il sensore (sul retro della custodia del DVC2000) deve rimanere all'interno del campo di lavoro per tutta la corsa della valvola. Fare riferimento alla figura 2.


I gruppi di magneti lineari sono simmetrici e non importa quale estremità sia rivolta verso l'alto.

È disponibile una varietà di kit e staffe di montaggio per il montaggio del DVC2000 su diversi tipi di attuatori. Nonostante le limitate differenze tra i diversi tipi di dispositivi di fissaggio, staffe e connessioni, le procedure di montaggio possono essere suddivise in base al tipo di attuatore nel modo seguente:

- Attuatori (lineari) per valvole con stelo saliente aria apre
- Attuatori (lineari) per valvole con stelo saliente aria chiude
- Attuatore 667 aria apre dimensioni 30i - 76i o attuatore Fisher GX
- Attuatore 657 aria chiude dimensioni 30i - 70i o attuatore GX
- Attuatori per valvole rotative con corsa fino a 90 gradi


Per i gruppi del magnete di retroazione con corsa diversa fare riferimento alla Figura 3.

**Figura 2. Campo della corsa**

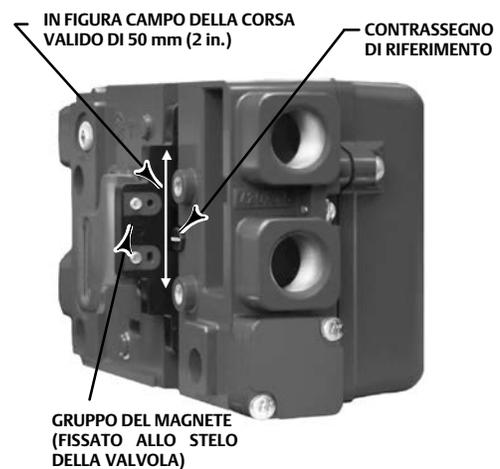

W8380

**Figura 3. Gruppi del magnete**

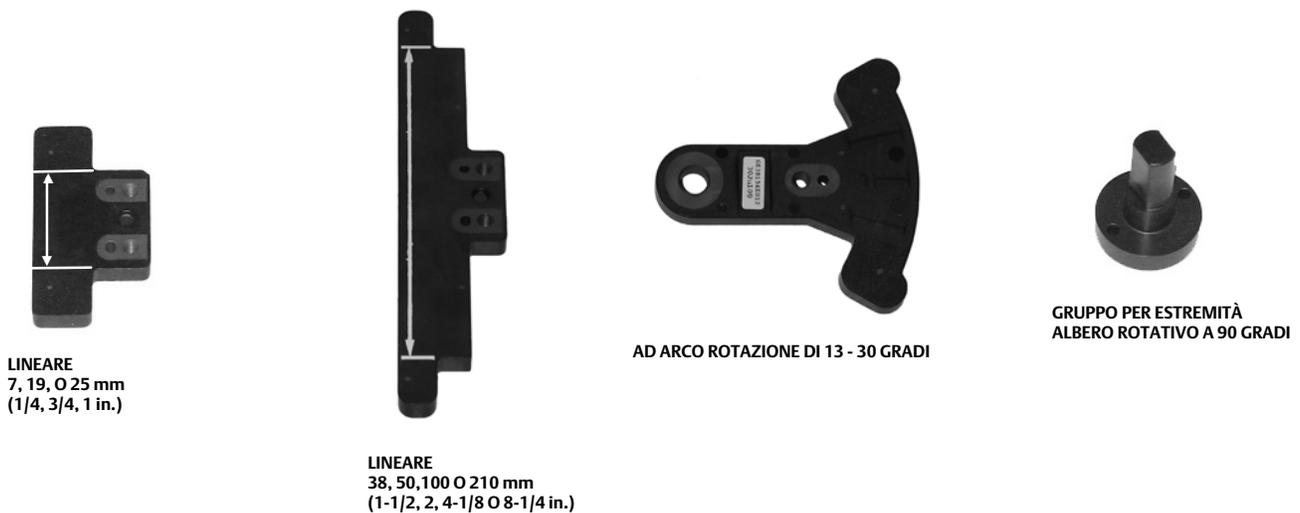

**LINEARE**  
7, 19, 0 25 mm  
(1/4, 3/4, 1 in.)

**LINEARE**  
38, 50, 100 O 210 mm  
(1-1/2, 2, 4-1/8 O 8-1/4 in.)

**AD ARCO ROTAZIONE DI 13 - 30 GRADI**

**GRUPPO PER ESTREMITÀ ALBERO ROTATIVO A 90 GRADI**

## Attuatori (lineari) per valvole con stelo saliente

1. Isolare la valvola di controllo dalla pressione di linea di processo e scaricare la pressione su entrambi i lati del corpo valvola. Chiudere tutte le linee di pressione verso l'attuatore, scaricando completamente la pressione dall'attuatore. Per essere certi che durante lo svolgimento degli interventi sull'attrezzatura le misure di sicurezza descritte precedentemente siano rispettate, applicare le adeguate procedure di bloccaggio.
2. Fissare la staffa di montaggio all'attuatore.
3. Fissare i componenti di retroazione e il gruppo del magnete al connettore dello stelo della valvola senza serrare i dispositivi di fissaggio, in quanto è necessario eseguire la regolazione di precisione.

### **⚠ AVVERTENZA**

**Non installare un gruppo del magnete più corto dell'effettiva corsa dell'attuatore. Evitare la perdita di controllo dovuta allo spostamento del gruppo del magnete all'esterno del campo di lavoro del contrassegno di riferimento nella scanalatura di retroazione della custodia del DVC2000 poiché questo potrebbe comportare infortuni o danni.**

4. Usando la sagoma di allineamento (fornita con il kit di montaggio), posizionare il gruppo del magnete all'interno della scanalatura di fissaggio.
5. Allineare il gruppo del magnete nel modo seguente:
  - Per attuatori aria apre (come il 667 Fisher), allineare verticalmente il gruppo del magnete in modo che la linea mediana della sagoma di allineamento sia il più allineata possibile al limite superiore del campo di corsa valido sul gruppo del magnete. Fare riferimento alla figura 4.
  - Per attuatori aria chiude (come il 657 Fisher), allineare verticalmente il gruppo del magnete in modo che la linea mediana della sagoma di allineamento risulti il più allineata possibile al limite inferiore del campo di corsa valido sul gruppo del magnete. Fare riferimento alla figura 5.

Figura 4. Allineamento del gruppo del magnete aria apre


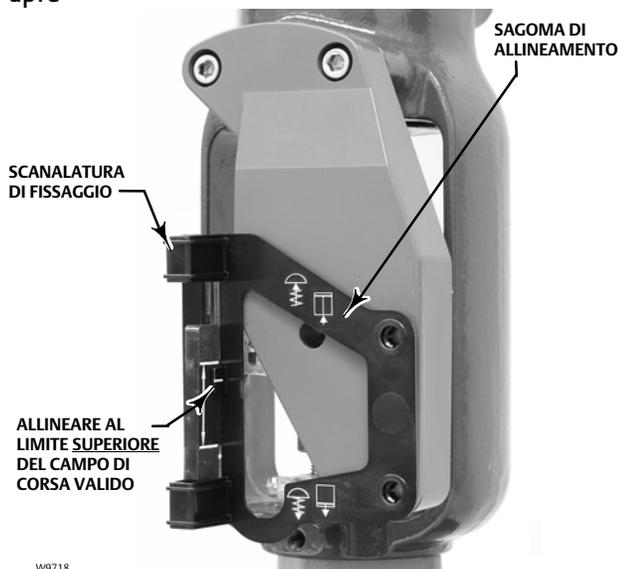


Figura 5. Allineamento del gruppo del magnete aria chiude

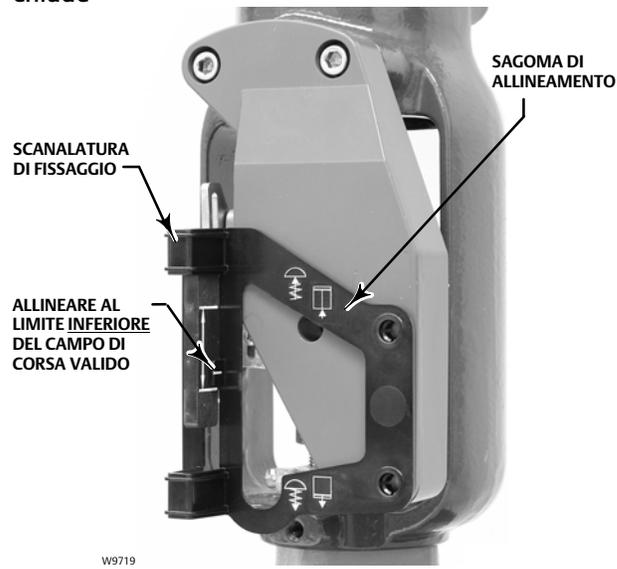


6. Stringere i dispositivi di fissaggio e rimuovere la sagoma di allineamento.

**Nota**

Con una chiave esagonale a estremità piatta, serrare i dispositivi di fissaggio del gruppo del magnete a una coppia di 2,37 N·m (21 in.-lbf) per viti da 4 mm e 5,08 N·m (45 in.-lbf) per viti da 5 mm. Per una maggiore sicurezza, specialmente in caso di vibrazioni, utilizzare un frenafilietti blu (medio) sui dispositivi di fissaggio.

- 7. Installare il posizionatore digitale per valvole sulla staffa di montaggio usando i bulloni di fissaggio. Fare riferimento alla figura 6.
- 8. Controllare il gioco tra il gruppo del magnete e la scanalatura di retroazione del DVC2000. Il gruppo del magnete deve essere posizionato in modo che il contrassegno di riferimento nella scanalatura di retroazione della custodia del DVC2000 rientri nel campo di lavoro valido del gruppo del magnete per tutta la corsa. Fare riferimento alla figura 2.
- 9. Installare una tubazione tra la cassa dell'attuatore e la connessione di uscita del posizionatore pneumatico con la freccia rivolta nel senso opposto all'apertura. Fare riferimento alla figura 7.

**Figura 6. Fori di montaggio per gli attuatori lineari**

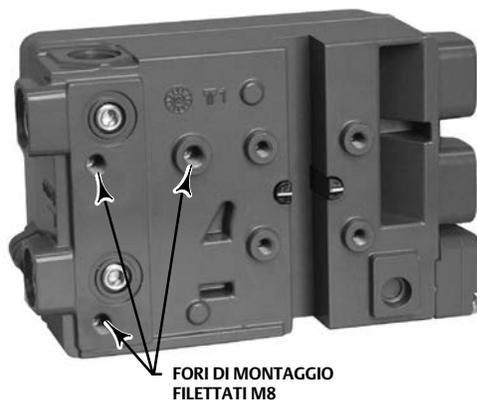

W9015

**Figura 7. Varianti di filettatura per connessioni del conduit e pneumatiche**

FRECCIA PUNTATA VERSO L'ESTERNO DELL' APERTURA = USCITA ALL' ATTUATORE

FRECCIA PUNTATA VERSO L' APERTURA = ENTRATA ARIA DI ALIMENTAZIONE



W9016

## Attuatori Fisher per montaggio integrale

Il posizionatore digitale per valvole DVC2000 si monta direttamente sull'attuatore 657 dimensioni 30i - 70i, 667 dimensioni 30i - 76i e sull'attuatore GX senza staffa di montaggio.

Tuttavia, in applicazioni in cui la temperatura di processo supera gli 80 °C (176 °F), potrebbe essere necessario applicare una guarnizione isolante tra il castello dell'attuatore e il DVC2000, come illustrato nella Figura 8. Il calore condotto dalla linea di processo verrà trasmesso attraverso il corpo valvola e l'attuatore fino al DVC2000. La temperatura al DVC2000 è in funzione della temperatura ambiente oltre che della temperatura di processo. La Figura 9 riporta le linee guida per l'applicazione del set di guarnizioni per alta temperatura.

Figura 8. Montaggio sull'attuatore GX Fisher con guarnizione isolante e o-ring


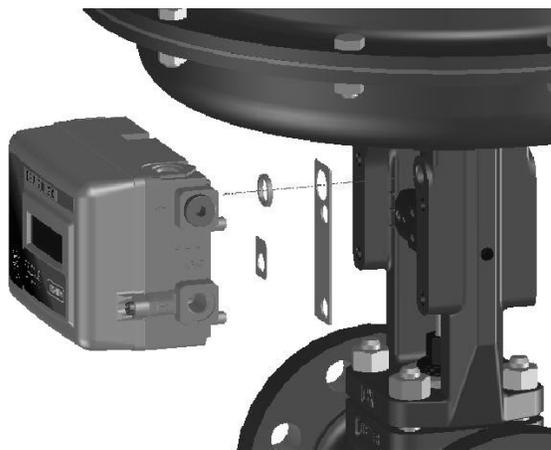


Figura 9. Linee guida per l'applicazione di soluzioni con temperatura di processo elevata su Fisher GX e FIELDVUE DVC2000

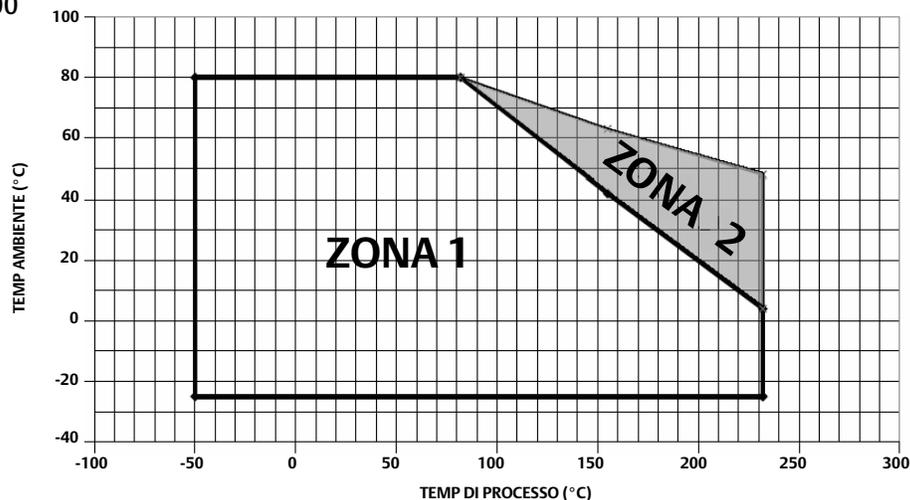

NOTE

ZONA 1: SONO APPLICABILI IL CAPPELLO DEL GX STANDARD E IL MONTAGGIO DEL DVC2000 STANDARD.

ZONA 2: RICHIEDE IL CAPPELLO ESTESO DEL GX O IL SET DI GUARNIZIONI DEL DVC2000 PER ALTE TEMPERATURE.

### Nota

L'opzione del cappello esteso del GX è un modo alternativo per risolvere l'influenza dalla temperatura di processo elevata sul DVC2000. Tuttavia, se si usa il cappello esteso, il kit di montaggio per alte temperature del DVC2000 *non* è necessario.

Se le temperature ambiente e di processo superano i limiti indicati dalla zona 2, il kit di montaggio per alte temperature del DVC2000 non può essere utilizzato. Se le temperature superano la zona 2, è *necessario* usare un cappello esteso o uno strumento montato su staffa.

1. Isolare la valvola di controllo dalla pressione di linea di processo e scaricare la pressione su entrambi i lati del corpo valvola. Chiudere tutte le linee di pressione verso l'attuatore, scaricando completamente la pressione dall'attuatore. Per essere certi che durante lo svolgimento degli interventi sull'attrezzatura le misure di sicurezza descritte precedentemente siano rispettate, applicare le adeguate procedure di bloccaggio.
2. Per l'attuatore GX, identificare il lato castello per montare il posizionatore digitale per valvole DVC2000 in base alla modalità di guasto dell'attuatore. Fare riferimento al manuale di istruzioni del sistema di valvola di controllo e attuatore GX ([D103175X012](#)).
3. Fissare i componenti di retroazione e il gruppo del magnete al connettore dello stelo della valvola senza serrare i dispositivi di fissaggio, in quanto è necessario eseguire la regolazione di precisione.

## ⚠ AVVERTENZA

**Non installare un gruppo del magnete più corto dell'effettiva corsa dell'attuatore. Evitare la perdita di controllo dovuta allo spostamento del gruppo del magnete all'esterno del campo di lavoro del contrassegno di riferimento nella scanalatura di retroazione della custodia del DVC2000 poiché questo potrebbe comportare infortuni o danni.**

4. Usando il modello di allineamento (fornita con il kit di montaggio), posizionare il gruppo del magnete all'interno della scanalatura di fissaggio.
5. Allineare il gruppo del magnete nel modo seguente:
  - Per attuatori aria apre (667 dimensioni 30i - 76i e GX), allineare verticalmente il gruppo del magnete in modo che la linea mediana della sagoma di allineamento risulti il più vicino possibile al limite superiore del campo di corsa valido sul gruppo del magnete. Fare riferimento alla figura 10.
  - Per attuatori 657 aria chiude dimensioni 30i - 70i o attuatore GX, allineare verticalmente il gruppo del magnete in modo che la linea mediana della sagoma di allineamento risulti il più vicino possibile al limite inferiore del campo di corsa valido sul gruppo del magnete. Fare riferimento alla figura 11.

Figura 10. Allineamento del gruppo del magnete aria apre


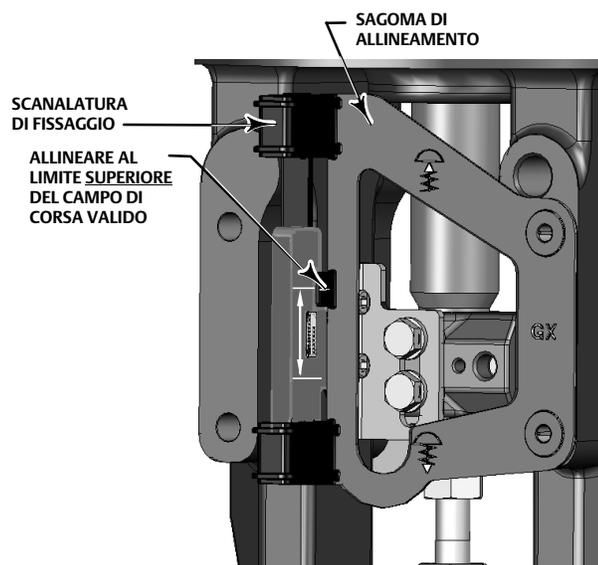


Figura 11. Allineamento del gruppo del magnete aria chiude

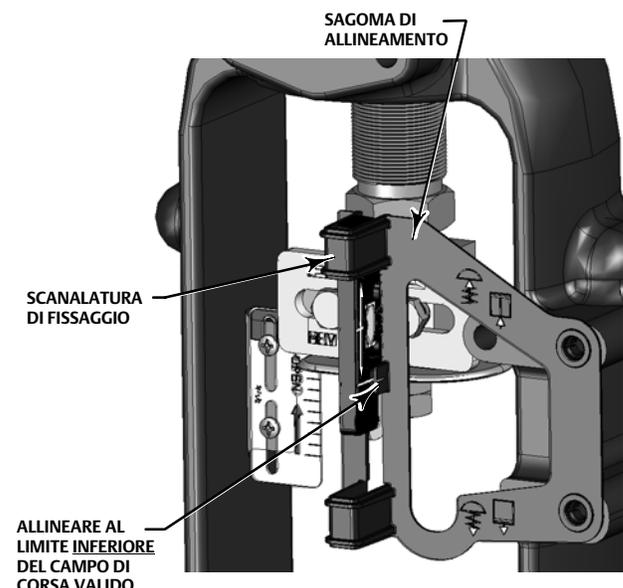

6. Stringere i dispositivi di fissaggio e rimuovere la sagoma di allineamento. Continuare con la corretta fase 7 di seguito.


**Nota**

Con una chiave esagonale a estremità piatta, serrare i dispositivi di fissaggio del gruppo del magnete a una coppia di 2,37 N·m (21 in.-lbf) per viti da 4 mm e 5,08 N·m (45 in.-lbf) per viti da 5 mm. Per una maggiore sicurezza, specialmente in caso di vibrazioni, utilizzare un frenafilletti blu (medio) sui dispositivi di fissaggio.

Per attuatori aria apre (667 dimensioni 30i - 76i e GX)

7. Rimuovere l'otturatore superiore (R1/8) dal retro della custodia del DVC2000. Questa bocca di uscita pneumatica sul DVC2000 si allinea alla bocca pneumatica integrale dell'attuatore. Fare riferimento alla figura 12.

Figura 12. Modifiche per l'attuatore a montaggio integrale; solo versione aria apre

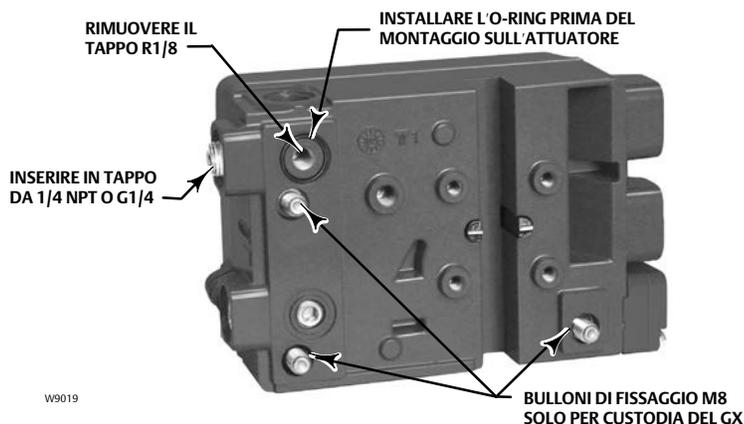

8. Installare l'otturatore (G1/4 o 1/4 NPT, incluso nel kit di montaggio) sulla bocca di uscita pneumatica esterna.

9. Rimuovere il coperchio del posizionatore digitale per valvole.

10. Fissare il posizionatore digitale per valvole alla piastra di montaggio dell'attuatore sul lato con la porta pneumatica aperta. Accertarsi di collocare l'o-ring tra l'uscita pneumatica del posizionatore digitale per valvole e la piastra di montaggio dell'attuatore. Non è necessaria una tubazione pneumatica, poiché i passaggi dell'aria sono interni all'attuatore.

**Nota**

Con una chiave esagonale da 6 mm, fissare il posizionatore digitale per valvole alla piastra di montaggio dell'attuatore GX.

Con una chiave a bussola o a tubo da 13 mm, fissare il posizionatore digitale per valvole alla piastra di montaggio dell'attuatore 667 dimensioni 30i - 76i.

11. Controllare il gioco tra il gruppo del magnete e la scanalatura di retroazione del DVC2000. Il gruppo del magnete deve essere posizionato in modo che il contrassegno di riferimento nella scanalatura di retroazione della custodia del DVC2000 rientri nel campo di lavoro valido del gruppo del magnete per tutta la corsa. Fare riferimento alla figura 2.

- 
12. Installare uno sfiato nella porta sulla cassa della membrana superiore.
- 

**Nota**

Per informazioni sul prodotto 667, consultare il manuale di istruzioni degli attuatori a membrana 667 dimensioni da 30/30i a 76/76i e 87 ([D100310X012](#)).

Per informazioni sull'attuatore GX, fare riferimento al manuale del modello GX ([D103175X012](#)).

---

**Attuatori aria chiude (657 dimensioni 30i - 70i e GX)**

7. Rimuovere il coperchio del posizionatore digitale per valvole.  
8. Fissare il posizionatore digitale per valvole alla piastra di montaggio dell'attuatore.
- 

**Nota**

Con una chiave esagonale da 6 mm, fissare il posizionatore digitale per valvole alla piastra di montaggio dell'attuatore GX.

Con una chiave a bussola o a tubo da 13 mm, fissare il posizionatore digitale per valvole alla piastra di montaggio dell'attuatore 657 dimensioni 30i -70i.

---

**Nota**

Con questo modello di attuatore non sono usati l'o-ring e i tappi G1/4 o 1/4 NPT (inclusi nel kit di montaggio del GX).

---

9. Controllare il gioco tra il gruppo del magnete e la scanalatura di retroazione del DVC2000. Il gruppo del magnete deve essere posizionato in modo che il contrassegno di riferimento nella scanalatura di retroazione della custodia del posizionatore rientri nel campo di lavoro valido del gruppo del magnete per tutta la corsa. Fare riferimento alla figura 2.
10. Installare una tubazione tra la cassa dell'attuatore e la connessione di uscita del posizionatore pneumatico con la freccia rivolta nel senso opposto all'apertura. Fare riferimento alla figura 7.
11. Installare uno sfiato nella porta sulla cassa della membrana inferiore o sul castello.
- 

**Nota**

Quando si converte sul campo un attuatore GX dall'azione fail open a fail closed (o viceversa), è necessario cambiare i tappi per i passaggi pneumatici nella custodia del DVC2000.

- Per convertire all'azione fail closed, rimuovere il tappo pneumatico R1/8 sul retro della custodia del DVC2000 e installare un o-ring. Chiudere l'uscita pneumatica esterna con un tappo 1/4 NPT o G1/4 (a seconda del tipo di custodia) Fare riferimento alla Figura 12.

- Per convertire all'azione fail open, rimuovere il tappo pneumatico esterno (tappo da 1/4 NPT o G1/4, a seconda del tipo di custodia). Installare un tappo R1/8 sul retro della custodia del DVC2000. Installare una tubazione tra la connessione di uscita pneumatica del DVC2000 e la bocca pneumatica sulla sommità della cassa dell'attuatore.

---

**Nota**

Per informazioni sul prodotto 657, consultare il manuale di istruzioni degli attuatori a membrana 657 dimensioni da 30/30i a 70/70i e 87 ([D100306X012](#)).


Per informazioni sull'attuatore GX, fare riferimento al manuale del modello GX ([D103175X012](#)).

---

## Attuatori per valvole a quarto di giro (rotative)


Il posizionatore digitale per valvole DVC2000 può essere montato su qualsiasi attuatore per valvole (rotative) a quarto di giro, nonché sugli attuatori conformi alle linee guida NAMUR. Sono necessarie una staffa di montaggio e la relativa bulloneria. Fare riferimento alla Figura 13.

Figura 13. Per attuatori per valvole rotative (con staffa di montaggio tipica)

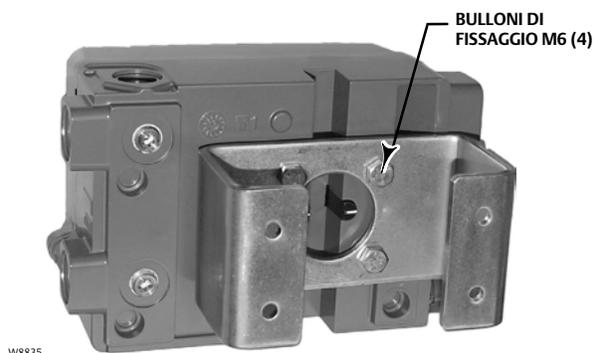

1. Isolare la valvola di controllo dalla pressione di linea di processo e scaricare la pressione su entrambi i lati del corpo valvola. Chiudere tutte le linee di pressione verso l'attuatore, scaricando completamente la pressione dall'attuatore. Per essere certi che durante lo svolgimento degli interventi sull'attrezzatura le misure di sicurezza descritte precedentemente siano rispettate, applicare le adeguate procedure di bloccaggio.
2. Collegare il gruppo del magnete all'albero dell'attuatore. A metà corsa le superfici piatte del gruppo del magnete devono essere parallele al canale sul retro della custodia del DVC2000, come mostrato nella Figura 14.
3. Installare la staffa di montaggio sull'attuatore.
4. Fissare il posizionatore digitale per valvole sulla staffa di montaggio usando i 4 bulloni di fissaggio, come mostrato nella Figura 13.
5. Controllare la distanza tra il gruppo del magnete e la scanalatura di retroazione del posizionatore.
6. Installare una tubazione tra la cassa dell'attuatore e la connessione di uscita del posizionatore pneumatico con la freccia rivolta nel senso opposto all'apertura. Fare riferimento alla figura 7.

Figura 14. Orientamento del gruppo magnetico sugli attuatori a quarto di giro

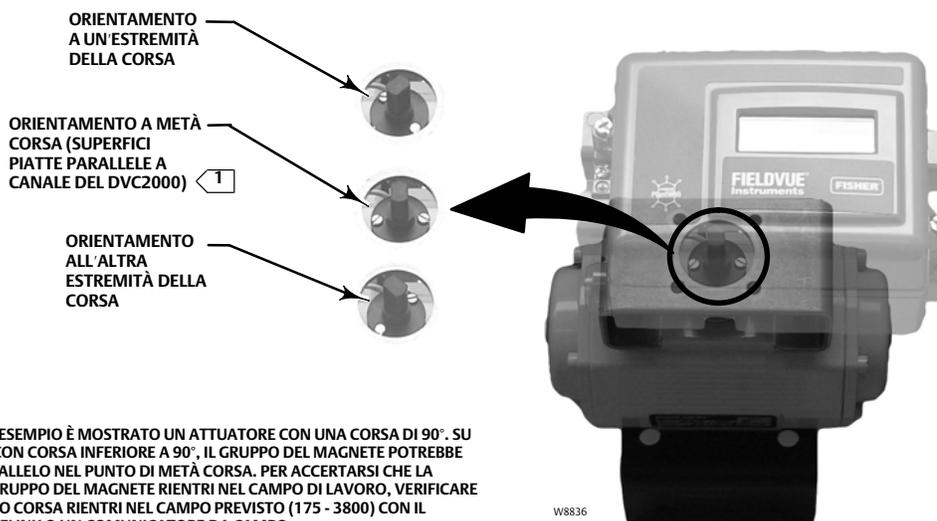

1 IN QUESTO ESEMPIO È MOSTRATO UN ATTUATORE CON UNA CORSA DI 90°. SU UN ATTUATORE CON CORSA INFERIORE A 90°, IL GRUPPO DEL MAGNETE POTREBBE NON ESSERE PARALLELO NEL PUNTO DI METÀ CORSA. PER ACCERTARSI CHE LA POSIZIONE DEL GRUPPO DEL MAGNETE RIENTRI NEL CAMPO DI LAVORO, VERIFICARE CHE IL CONTEGGIO CORSA RIENTRI NEL CAMPO PREVISTO (175 - 3800) CON IL SOFTWARE VALVELINK O UN COMUNICATORE DA CAMPO.

## Connessioni elettriche e pneumatiche

Le connessioni elettriche e pneumatiche del posizionatore digitale per valvole sono disponibili nelle seguenti combinazioni:

- Alimentazione e uscita da 1/4 NPT con connessioni del conduit da 1/2 NPT
- Alimentazione e uscita G1/4 con connessioni del conduit M20

## Connessioni di alimentazione

### **⚠ AVVERTENZA**

Gravi infortuni e danni si possono verificare a causa dell'instabilità del processo se l'aria di alimentazione dello strumento non è pulita, asciutta e priva d'olio. Per la maggioranza delle applicazioni, è sufficiente l'utilizzo di un filtro in grado di rimuovere particelle di dimensioni superiori a 40 micrometri; per applicazioni su gas corrosivi o in caso non si sia certi sul grado o il metodo di filtraggio dell'aria da applicare o sulla manutenzione del filtro, rivolgersi all'ufficio di assistenza sul campo Emerson e consultare gli standard dell'industria per la qualità dell'aria per la strumentazione.

### **AVVISO**

Non utilizzare nastro sigillante su connessioni pneumatiche. Questo strumento contiene piccoli passaggi che possono essere ostruiti dal distacco di nastro sigillante. Il composto sigillante per filettature deve essere utilizzato per sigillare e lubrificare connessioni pneumatiche filettate.

Il mezzo di alimentazione deve essere costituito da aria pulita e secca o gas non corrosivo conforme ai requisiti della norma ISA 7.0.01 o ISO 8573-1. Nel sistema pneumatico sono accettabili particelle con dimensione massima di 40 micrometri. Si consiglia un ulteriore filtraggio fino a 5 micrometri. Il contenuto di lubrificante non deve superare 1 ppm su base di peso (w/w) o di volume (v/v). È necessario ridurre al minimo la condensa dell'aria di alimentazione.

Per il filtraggio e la regolazione dell'aria di alimentazione, usare un filtro regolatore 67CFR Fisher con un filtro standard da 5 micrometri o un prodotto equivalente. Se non è necessario regolare la pressione, si può usare un filtro in linea da 10 micron.

Collegare la fonte di alimentazione più vicina alla connessione con la freccia rivolta verso l'apertura (Figura 7).

## Connessioni elettriche

### **⚠ AVVERTENZA**

Selezionare il cablaggio e/o i pressacavi adatti per l'ambiente di utilizzo (aree pericolose, grado di protezione e temperatura). Il mancato utilizzo di cablaggio e/o pressacavi adatti può causare infortuni o danni dovuti a incendi o esplosioni.

Le connessioni elettriche devono essere conformi alle normative vigenti per la certificazione per aree pericolose applicabile. Il mancato rispetto dei requisiti può causare danni o infortuni a seguito di un incendio o di un'esplosione.

Quando il posizionatore digitale per valvole viene alimentato, la valvola si può spostare in una direzione inattesa. Per evitare danni o infortuni causati da parti in movimento, quando viene inserita l'alimentazione tenere mani, attrezzi e altri oggetti a distanza dal gruppo valvola/attuatore.

Il posizionatore digitale per valvole è normalmente alimentato da una scheda di uscita di un sistema di controllo. Per un funzionamento corretto in ambienti elettricamente disturbati usare un cavo schermato. I requisiti di dimensione del filo sono 14 AWG massimo e 26 AWG minimo.

Attenersi alle corrette linee guida per circuiti a sicurezza intrinseca durante l'installazione del cablaggio sul campo sui terminali del circuito nonché sui terminali dell'interruttore di fine corsa e del trasmettitore.

Collegare il posizionatore digitale per valvole come indicato di seguito:

1. Rimuovere il coperchio dello strumento principale.
2. Disporre il cablaggio di campo all'interno della morsettiera attraverso la connessione del conduit. Se pertinente, installare il conduit attenendosi alle normative elettriche locali e nazionali vigenti relative all'applicazione usata.
3. Collegare il filo positivo della scheda di uscita del sistema di controllo (uscita corrente) al terminale +11. Collegare il filo negativo (di ritorno) della scheda di uscita del sistema di controllo al terminale -12.
4. Per il collegamento a una messa a terra di sicurezza, a una massa o a un filo di terra sono disponibili due terminali di messa a terra. Tali terminali hanno le stesse caratteristiche elettriche. Eseguire le connessioni ai terminali in conformità ai codici locali e nazionali e agli standard industriali.
5. Riposizionare il coperchio se non si intende utilizzare l'interfaccia locale per la configurazione o la taratura.

## Schede opzionali

Tutti e tre i circuiti opzionali (trasmettitore, interruttore 1 e interruttore 2) controllano la corrente da una sorgente di corrente esterna con funzionamento simile a quello di un trasmettitore a 2 fili.


## Interruttori di fine corsa

Sulle unità dotate di interruttori di fine corsa integrati, terminali supplementari forniscono il punto di collegamento per il cablaggio sul campo. Gli interruttori di fine corsa sono isolati l'uno dall'altro e dalla retroazione primaria del posizionatore digitale per valvole. Se viene utilizzato un solo interruttore, è necessario usare il canale 1. Sebbene isolato elettricamente secondo i requisiti di sicurezza intrinseca, il canale 2 trae la sua alimentazione dal canale 1. Pertanto il canale 2 non può essere utilizzato da solo.

Collegare gli interruttori di fine corsa nel modo seguente:

1. Rimuovere il coperchio dello strumento principale.
2. Disporre il cablaggio di campo all'interno della morsettiera attraverso la connessione del conduit. Se pertinente, installare il conduit attenendosi alle normative elettriche locali e nazionali vigenti relative all'applicazione usata.
3. Collegare il filo positivo della scheda di ingresso del sistema di controllo al terminale +41. Collegare il filo negativo della scheda di ingresso del sistema di controllo al terminale -42. Fare riferimento alla Figura 15.

Figura 15. Terminali del circuito, del trasmettitore e degli interruttori di fine corsa

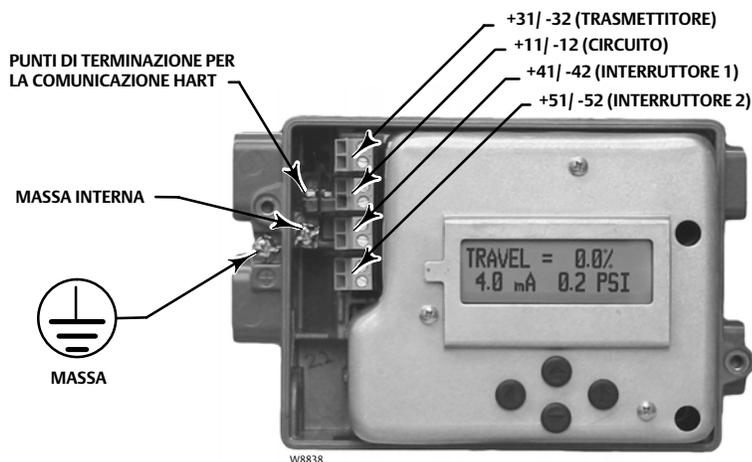

4. Se si utilizza un secondo interruttore, collegare il filo positivo della scheda di ingresso del sistema di controllo al terminale +51. Collegare il filo negativo della scheda di ingresso del sistema di controllo al terminale -52.
5. Passare al capitolo relativo all'impostazione base per configurare l'azione dell'interruttore.
6. Riposizionare il coperchio se non si intende utilizzare l'interfaccia locale per la configurazione o la taratura.

## Trasmettitore di posizione

Sulle unità dotate di trasmettitore di posizione della valvola integrato, terminali supplementari forniscono il punto di collegamento per il cablaggio sul campo. Il circuito del trasmettitore di posizione all'interno del DVC2000 riceve l'alimentazione necessaria al funzionamento dall'ingresso del sistema di controllo 4-20 mA nello stesso modo di un trasmettitore a 2 fili. Inoltre, il trasmettitore riceve informazioni di posizione (mediante un accoppiatore ottico) dal posizionatore digitale per valvole, quindi anche il circuito di controllo della posizione 4-20 mA deve essere alimentato perché il trasmettitore possa fornire un segnale di uscita che rappresenti la posizione della valvola.

---

### Nota

Per un'installazione conforme ai requisiti di sicurezza intrinseca con le opzioni utilizzate, le coppie di fili devono essere schermate. Inoltre, per evitare l'incrocio di cavi, i singoli fili non devono sporgere oltre le pareti della basetta dei terminali.

---

Collegare i fili del trasmettitore di posizione nel modo seguente:

1. Rimuovere il coperchio dello strumento principale.
2. Disporre il cablaggio di campo all'interno della morsettiera attraverso la connessione del conduit. Se pertinente, installare il conduit attenendosi alle normative elettriche locali e nazionali vigenti relative all'applicazione usata.
3. Collegare il filo positivo della scheda di ingresso del sistema di controllo al terminale +31. Collegare il filo positivo della scheda di ingresso del sistema di controllo al terminale -32. Fare riferimento alla Figura 15.
4. Riposizionare il coperchio se non si intende utilizzare l'interfaccia locale per la configurazione o la taratura.

## Sfiato

Come stabilito in fase di progettazione, lo strumento scarica l'aria di alimentazione nell'area sottostante il coperchio. Lasciare aperta l'apertura di sfiato onde evitare l'incremento della pressione sotto il coperchio e per consentire lo scarico di eventuale condensa accumulata nella custodia. Il gruppo della valvola di controllo deve essere installato in modo che lo sfiato primario possa fornire uno scarico gravitazionale.

Se è necessario uno sfiato remoto, la linea di sfiato deve essere il più corta possibile, con il minor numero possibile di curve e gomiti.

## Connessioni per la comunicazione

Al posizionatore digitale per valvole DVC2000 si può collegare un dispositivo di comunicazione HART, come un comunicatore portatile o un PC con il software ValveLink che comunichi tramite un modem HART. Il collegamento può essere effettuato in qualsiasi punto sul circuito 4-20 mA. In alternativa sono presenti sulla morsettiera punti di terminazione adatti (Figura 15). Lo strumento deve essere alimentato prima dell'inizio della comunicazione digitale.

## Impostazione base e taratura

L'interfaccia operatore locale è disponibile su tutti i posizionatori digitali per valvole DVC2000. L'interfaccia operatore locale consiste di un display a cristalli liquidi, quattro pulsanti e un interruttore per la configurazione del trasmettitore di posizione. Il DVC2000 viene fornito con uno dei tre pacchetti di lingue disponibili, in base alla revisione firmware e all'opzione di ordinazione. Le opzioni per i pacchetti di lingue sono illustrate nella Tabella 1. Per configurare la lingua, attenersi alla procedura illustrata nella sezione Impostazione base. Lo strumento deve essere alimentato con un minimo di 8,5 V e 3,5 mA perché l'interfaccia operatore locale funzioni. Alcune procedure richiedono fino a 20 mA di corrente.


### ⚠ AVVERTENZA

**Prima di utilizzare i terminali o i pulsanti è necessario adottare misure adeguate di protezione contro le scariche elettrostatiche. La mancata fornitura di una protezione adeguata può causare lo spostamento della valvola e può provocare infortuni o danni.**

## Informazioni sullo stato

La prima schermata sul visualizzatore LCD visualizzata dopo l'accensione (schermata iniziale) contiene informazioni base relative allo stato dello strumento. Su uno strumento tarato e correttamente funzionante, il grafico indicato nella Figura 16 mostra le informazioni disponibili premendo il tasto freccia a destra (▶).

Figura 16. Schermata iniziale sul visualizzatore LCD

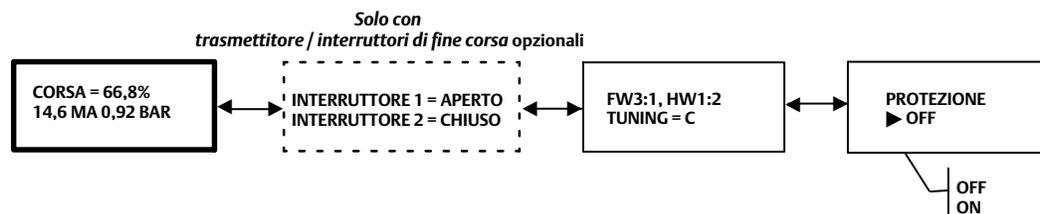

CORSA=##.##% — Corsa corrente della valvola in percentuale della corsa tarata.

##.# MA — Segnale di ingresso corrente applicato allo strumento in mA.

##.## BAR — Pressione corrente in uscita all'attuatore nelle unità configurate (BAR, PSI o MPA).

INTERRUTTORE 1 — Stato corrente dell'interruttore di fine corsa opzionale collegato ai terminali +41 e -42.

INTERRUTTORE 2 — Stato corrente dell'interruttore di fine corsa opzionale collegato ai terminali +51 e -52.

FW# — Versione del firmware utilizzato dallo strumento.

HW# — Versione dell'hardware dell'elettronica installato. Il primo numero (# : #) si riferisce alla scheda madre, il secondo (# : #) all'elettronica secondaria.

TUNING = X — Parametri del tuning set corrente configurato nell'apparecchiatura.

PROTEZIONE — Indica se l'interfaccia locale è protetta. Con la protezione attiva (ON), lo strumento non può essere configurato o tarato mediante i pulsanti locali.

## Impostazione base

### **⚠ AVVERTENZA**

**Le modifiche all'impostazione dello strumento possono causare variazioni nella pressione di uscita o nella corsa della valvola. A seconda dell'applicazione, le modifiche possono interferire con il controllo di processo e di conseguenza causare infortuni o danni.**

Se si ordina il posizionatore digitale per valvole DVC2000 come parte di un gruppo della valvola di controllo, esso viene montato in fabbrica e lo strumento viene impostato in base a quanto specificato sull'ordine. Quando invece il montaggio su una valvola viene eseguito sul campo, lo strumento deve essere impostato in modo che corrisponda alla valvola e all'attuatore.

Prima di procedere all'impostazione base, assicurarsi che lo strumento sia stato montato e collegato all'alimentazione elettrica e pneumatica in modo corretto.

## Selezione della lingua

Il DVC2000 viene fornito con uno dei tre pacchetti di lingue disponibili, in base alla revisione firmware e all'opzione di ordinazione. Per le opzioni dei pacchetti di lingue, consultare la Tabella 1.

Tabella 1. Opzioni dei pacchetti di lingue

| Revisione firmware  | 1 o 2    | 3        | 3         |
|---------------------|----------|----------|-----------|
| Pacchetti di lingue | Standard | Standard | Opzionale |
| Inglese             | X        | X        | X         |
| Giapponese          | X        | X        | X         |
| Cinese              | X        | X        | X         |
| Francese            | X        | X        | X         |
| Tedesco             | X        | X        | X         |
| Italiano            | X        | X        | X         |
| Spagnolo            | X        | X        | X         |
| Portoghese          |          | X        |           |
| Russo               |          | X        |           |
| Polacco             |          | X        |           |
| Ceco                |          | X        |           |
| Arabo               |          |          | X         |

Solo con il firmware revisione 3 o successivo è possibile scaricare diversi pacchetti di lingue nel DVC2000 tramite il software ValveLink.

Per accedere alla schermata di selezione delle lingue sull'interfaccia locale DVC2000 premere i quattro tasti freccia contemporaneamente per tre (3) secondi.

Utilizzare i tasti freccia SU o GIÙ (▲ o ▼) per selezionare la lingua desiderata. Premere la freccia DESTRA (►) per confermare la selezione.

## Impostazione rapida

Quando si installa per la prima volta un posizionatore digitale per valvole DVC2000 su un attuatore, la procedura di impostazione rapida esegue automaticamente la taratura e il tuning dello strumento. La Tabella 2 elenca i valori preimpostati in fabbrica.

Tabella 2. Impostazioni predefinite di fabbrica accessibili dall'interfaccia locale

| Parametro di impostazione                  | Valore predefinito    |
|--|-----------------------|
| Segnale di comando di zero                 | Aperto <sup>(1)</sup> |
| Unità di pressione                         | BAR o PSIG            |
| campo di ingresso basso                    | 4 mA                  |
| Campo di ingresso alto                     | 20 mA                 |
| Caratteristiche del flusso                 | Lineare               |
| Trasmettitore (opzionale)                  | 4 mA = Valvola chiusa |
| Punto di scatto interruttore 1 (opzionale) | 90%                   |
| Interruttore 1 chiuso (opzionale)          | Oltre il 90%          |
| Punto di scatto interruttore 2 (opzionale) | 10%                   |
| Interruttore 2 chiuso (opzionale)          | Sotto il 10%          |

1. Se lo strumento viene fornito già montato sull'attuatore, tali valori dipendono dall'attuatore specifico.

### ⚠ AVVERTENZA

**Durante la taratura, la valvola si sposta lungo tutta la corsa. Modifiche apportate al tuning set possono anche attivare il gruppo valvola/attuatore. Per evitare danni o infortuni causati da parti in movimento, tenere mani, attrezzi e altri oggetti a distanza dal gruppo valvola/attuatore.**

### Nota

Se sono utilizzati interruttori di fine corsa opzionali, l'alimentazione deve essere applicata ai circuiti degli interruttori durante tutta la routine di impostazione rapida. La mancata alimentazione degli interruttori può provocare l'orientamento errato degli interruttori stessi.

Per una spiegazione ulteriore dei parametri consultare la procedura IMPOSTAZIONE DETTAGLIATA.


Per accedere alla routine di IMPOSTAZIONE RAPIDA dalla schermata iniziale, premere freccia GIÙ (▼), quindi freccia DESTRA (▶). Un messaggio di avvertenza segnala che la procedura determinerà lo spostamento della valvola. Un'altra pressione del tasto DESTRA (▶) avvierà il processo di taratura. Premendo il tasto freccia SINISTRA (◀) si ritorna al menu principale.

Questa procedura esegue la taratura automatica dello strumento e applica parametri di tuning specifici in funzione della dimensione dell'attuatore.

Per interrompere in qualsiasi momento la procedura, premere i tasti freccia DESTRA (▶) e SINISTRA (◀) contemporaneamente per 3 secondi.

Al termine della procedura, premere il tasto freccia DESTRA (▶) per tornare alla schermata di stato. Se il tasto freccia DESTRA (▶) non viene premuto entro 30 secondi, lo strumento torna automaticamente alla schermata di stato.

Figura 17. Impostazione rapida

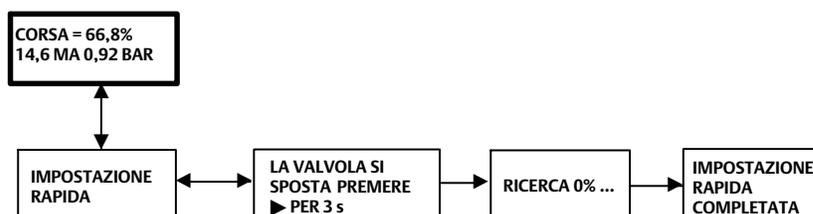

## Taratura della corsa

### ⚠ AVVERTENZA


Durante la taratura, la valvola si sposta lungo tutta la corsa. Per evitare danni e infortuni provocati dal rilascio della pressione o del fluido di processo, isolare la valvola dal processo ed equalizzare la pressione su entrambi i lati del corpo valvola o scaricare il fluido di processo.

### Nota

Se sono utilizzati interruttori di limite opzionali, l'alimentazione deve essere applicata ai circuiti degli interruttori durante tutta la routine di taratura automatica o manuale. La mancata alimentazione degli interruttori può provocare l'orientamento errato degli interruttori stessi.

Per tarare manualmente lo strumento o per tararlo automaticamente senza modificare i valori di tuning, è disponibile la routine TARATURA CORSA. Per accedere a questa procedura, dalla schermata iniziale premere due volte il tasto freccia GIÙ (▼), quindi il tasto freccia DESTRA (►) una volta. Da qui seguire le istruzioni su schermo riportate nella Figura 18.

Figura 18. Taratura della corsa

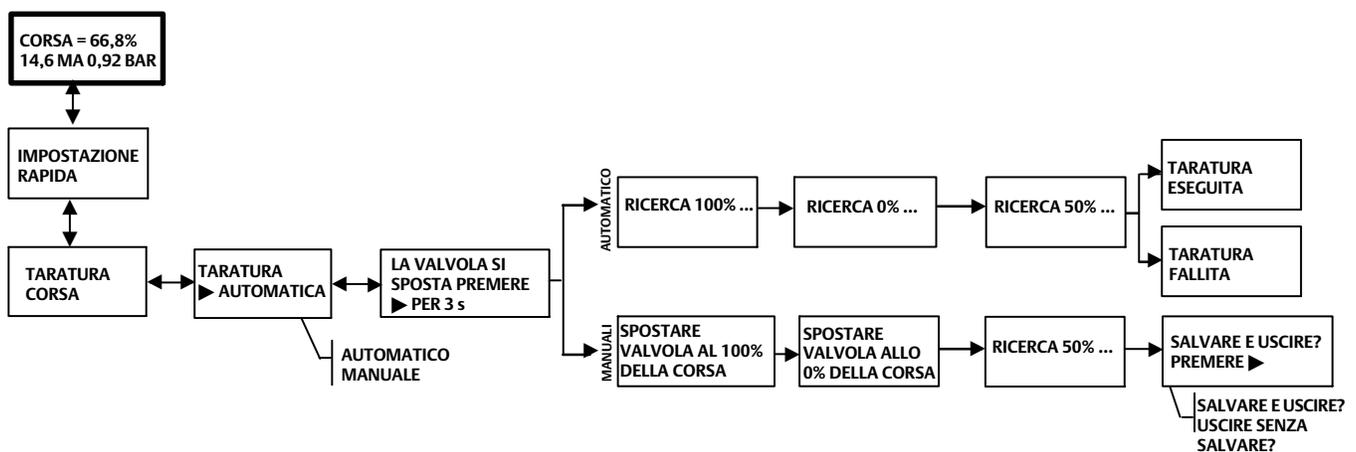

### Nota

Se la valvola è stata tarata manualmente su una corsa inferiore a quanto è consentito fisicamente dai fine corsa, per ottimizzare la risposta della valvola potrebbe essere necessaria il tuning manuale (pagina 22).

La taratura automatica fornisce le informazioni relative allo stato mentre la procedura è in corso. La taratura manuale richiede innanzitutto di regolare la corrente in ingresso per spostare la valvola e quindi di premere il tasto freccia DESTRA (►). Al termine della taratura manuale, l'operatore può scegliere se salvare i dati oppure uscire senza salvare. Se si esce senza salvare, vengono ripristinati i dati dell'ultima taratura salvata.


## Tuning (guadagno)

### ⚠ AVVERTENZA

Modifiche apportate al tuning set possono attivare il gruppo valvola/attuatore. Per evitare danni o infortuni causati da parti in movimento, tenere mani, attrezzi e altri oggetti a distanza dal gruppo valvola/attuatore.

Per eseguire il tuning manuale o automatico dello strumento senza modificare i valori di taratura, è disponibile la routine TUNING. Per accedere a questa procedura, dalla schermata iniziale premere tre volte il tasto freccia GIÙ (▼), quindi il tasto freccia DESTRA (▶) una volta. Da qui seguire le istruzioni su schermo riportate nella Figura 19.

Figura 19. Tuning (guadagno)

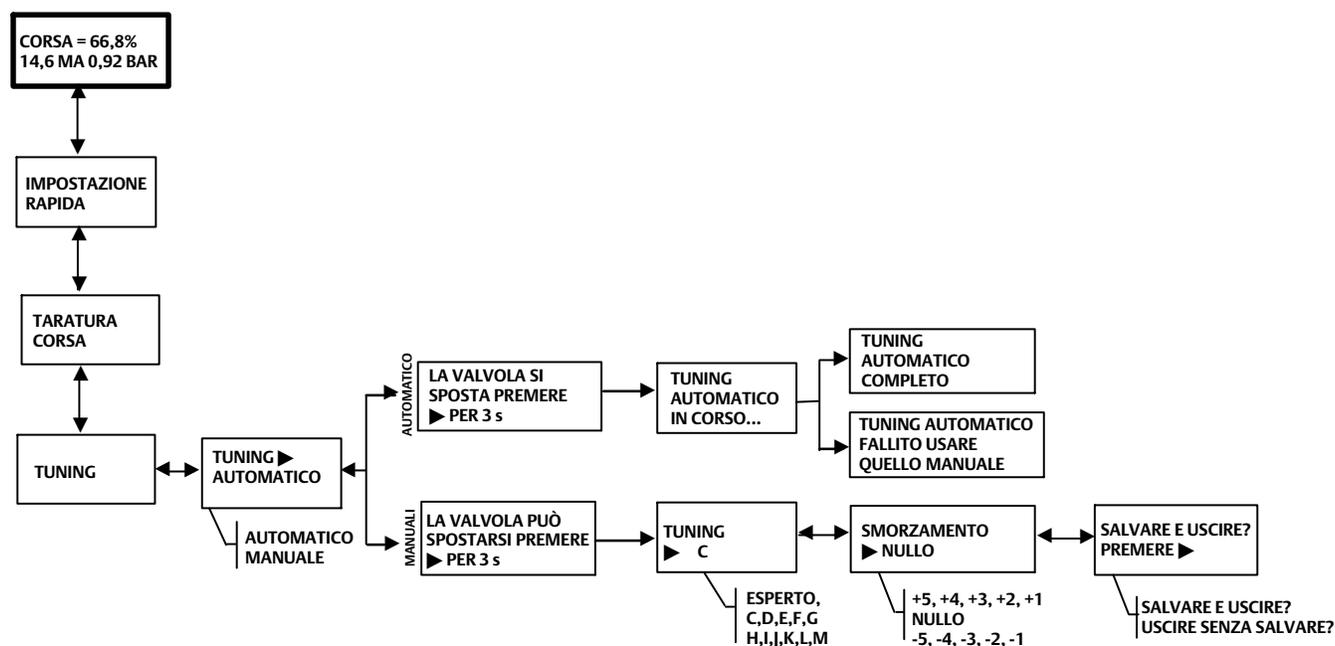

Il tuning automatico fornisce le informazioni relative allo stato mentre la procedura è in corso. Il tuning manuale richiede la selezione di uno degli undici tuning set. Ciascun tuning set fornisce un valore preselezionato per le impostazioni di guadagno del posizionatore digitale per valvole. Il tuning set C fornisce la risposta più lenta, mentre il tuning set M fornisce quella più veloce. La Tabella 3 riporta i valori di guadagno proporzionale, guadagno di velocità e guadagno del circuito di retroazione per i tuning set preselezionati. Il tuning manuale è consigliato soltanto in caso di errore della procedura di tuning automatica.

Tabella 3. Valori di guadagno per tuning set preselezionati

| Tuning set | Guadagno proporzionale | Guadagno velocità | Guadagno del circuito di retroazione |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| C          | 5                      | 2                 | 55                                   |
| D          | 6                      | 2                 | 55                                   |
| E          | 7                      | 2                 | 55                                   |
| F          | 8                      | 2                 | 52                                   |
| G          | 9                      | 2                 | 49                                   |
| H          | 10                     | 2                 | 46                                   |
| I          | 11                     | 2                 | 44                                   |
| J          | 12                     | 1                 | 41                                   |
| K          | 14                     | 1                 | 38                                   |
| L          | 16                     | 1                 | 35                                   |
| M          | 18                     | 1                 | 35                                   |

Un tipico punto di avvio per la maggior parte degli attuatori di piccole dimensioni è "C". Utilizzare i tasti freccia SU (▲) e GIÙ (▼) per applicare immediatamente i valori. È possibile quindi modificare la corrente di ingresso per osservare la reazione. Quando questa è ritenuta soddisfacente, premere il tasto freccia DESTRA (►) per completare il tuning di precisione dello strumento. I tasti freccia SU (▲) e GIÙ (▼) applicheranno più o meno smorzamento per eseguire il tuning di precisione dell'overshoot dopo una variazione di un'unità dell'ingresso.

Al termine del tuning manuale, l'operatore può scegliere se salvare i dati oppure uscire senza salvare. Se si esce senza salvare, vengono ripristinati i dati dell'ultimo tuning salvato.

## Impostazione dettagliata

Se è necessario modificare la configurazione di fabbrica, l'accesso viene fornito tramite la procedura IMPOSTAZIONE DETTAGLIATA. Fare riferimento alla Figura 20 con il grafico riportante la sequenza delle schermate. Per accedere a questa procedura dalla schermata iniziale, premere il tasto freccia GIÙ (▼) quattro volte. Il tasto freccia DESTRA (►) consente di accedere alle singole voci di configurazione. All'interno di una specifica voce di configurazione, utilizzare i tasti freccia SU (▲) e GIÙ (▼) per selezionare l'opzione desiderata.

Per uscire dalla procedura, premere il tasto freccia DESTRA (►) e visualizzare le voci di configurazione rimanenti finché non si raggiunge la schermata di uscita. Se si esce senza salvare, vengono ripristinati gli ultimi dati di configurazione salvati.

Segue una spiegazione delle voci di configurazione.

**Zero Control Signal** (Segnale di comando di zero) — Indica se la valvola è completamente APERTA o completamente CHIUSA quando l'ingresso è 0%. In caso di dubbi sull'impostazione di questo parametro, scollegare la fonte di alimentazione dello strumento. La corsa della valvola risultante è il valore per il parametro del segnale di comando di zero. Questa operazione equivale a impostare a zero la pressione di uscita.

**Pressure Units** (Unità di pressione) — Definisce le unità di misura per la pressione: PSI, BAR o KPA.

**Input Range Low** (Campo di ingresso basso) — Corrisponde allo 0% della corsa se il segnale di comando di zero è configurato su valvola chiusa. Se il valore è configurato su valvola aperta, corrisponde al 100% della corsa.

**Input Range High** (Campo di ingresso alto) — Corrisponde al 100% della corsa se il valore del segnale di comando di zero è configurato su valvola chiusa. Se il valore è configurato su valvola aperta, corrisponde allo 0% della corsa.

**Characteristic** (Caratteristica) — Definisce il rapporto tra il target della corsa e il set point del campo di lavoro. Il set point del campo di lavoro è l'ingresso alla funzione di caratterizzazione. Se il valore del segnale di comando di zero è impostato su valvola chiusa, un set point pari allo 0% corrisponde a un ingresso del campo di lavoro dello 0%. Se il valore del segnale di comando di zero è impostato su valvola aperta, un set point pari allo 0% corrisponde a un ingresso del campo di lavoro del 100%. Il target della corsa è l'uscita dalla funzione di caratterizzazione.

---


### Nota

I cutoff della corsa sono abilitati su tutte le unità per impostazione predefinita.

---

La caratteristica predefinita di fabbrica è lineare. Può essere utilizzata anche una funzione APERTURA RAPIDA, UGUALE % o PERSONALIZZATA. Tuttavia, la funzione personalizzata è inizialmente configurata come lineare, a meno che non sia utilizzato un host basato su HART per riconfigurare i punti personalizzati. La configurazione personalizzata può essere selezionata, ma la curva non può essere modificata per mezzo dell'interfaccia locale.


Figura 20. Grafico dell'impostazione dettagliata

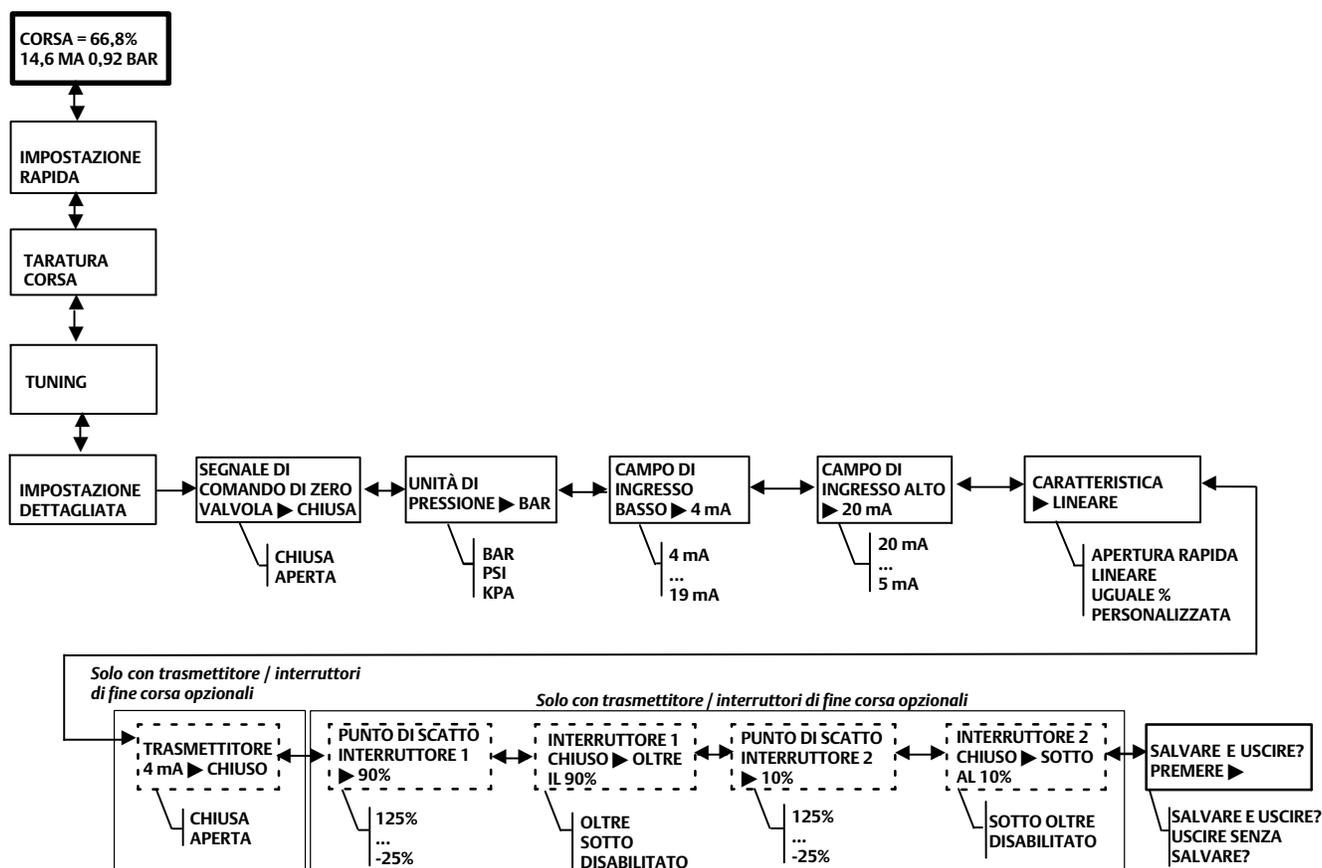

**Transmitter (Trasmettitore)** — Configura il rapporto tra la corsa della valvola e il segnale di uscita del trasmettitore di posizione. Se si seleziona CLOSED (chiusa), il trasmettitore invia 4 mA quando la valvola è chiusa. Se si seleziona OPEN (aperta), il trasmettitore invia 4 mA quando la valvola è aperta.

Sulla scheda opzionale è presente un interruttore per selezionare il segnale di guasto del trasmettitore (high+ oppure low-). High+ determinerà in caso di guasto del trasmettitore un'uscita di corrente di >22,5 mA. Low- determinerà un'uscita di corrente di <3,6 mA. Per la posizione e la selezione degli interruttori, fare riferimento alla Figura 21.

Figura 21. Interruttore del trasmettitore

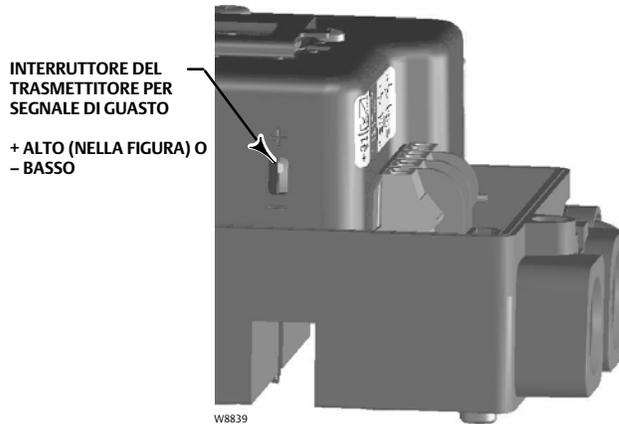

Switch #1 Trip Point (Punto di scatto interruttore n. 1) — Definisce la soglia per l'interruttore di fine corsa collegato ai terminali +41 e -42 in percentuale della corsa tarata.

Switch #1 Closed (Interruttore n. 1 chiuso) — Configura l'azione dell'interruttore di fine corsa collegato ai terminali +41 e -42. Selezionando il valore ABOVE (oltre) si imposta la chiusura dell'interruttore quando la corsa è oltre il punto di scatto. Selezionando BELOW (sotto) si imposta la chiusura dell'interruttore quando la corsa è sotto il punto di scatto. Selezionando DISABLED (disabilitato) si fanno scomparire dal visualizzatore le icone e le informazioni di stato.

Switch #2 Trip Point (Punto di scatto interruttore n. 2) — Definisce la soglia per l'interruttore di fine corsa collegato ai terminali +51 e -52 in percentuale della corsa tarata.

Switch #2 Closed (Interruttore n. 2 chiuso) — Configura l'azione dell'interruttore di fine corsa collegato ai terminali +51 e -52. Selezionando il valore ABOVE (oltre) si imposta la chiusura dell'interruttore quando la corsa è oltre il punto di scatto. Selezionando BELOW (sotto) si imposta la chiusura dell'interruttore quando la corsa è sotto il punto di scatto. Selezionando DISABLED (disabilitato) si fanno scomparire dal visualizzatore le icone e le informazioni di stato.

---

### Nota

L'interruttore 2 funziona solo se anche l'interruttore 1 è alimentato da corrente. L'interruttore 2 non può essere utilizzato autonomamente.

---

## Taratura del trasmettitore di posizione

---


### Nota

Questa procedura non determina alcuno spostamento della valvola di controllo. Lo strumento simula un'uscita soltanto ai fini della taratura.

---

Questa procedura è disponibile solo sulle unità su cui è installato l'hardware del trasmettitore di posizione opzionale. Il posizionatore digitale per valvole DVC2000 esce dalla fabbrica con il trasmettitore di posizione già tarato. Di norma non è necessario eseguire questa procedura. Tuttavia, se si ritiene necessaria la regolazione, attenersi alla procedura seguente e consultare la Figura 22.

Figura 22. Taratura del trasmettitore di posizione

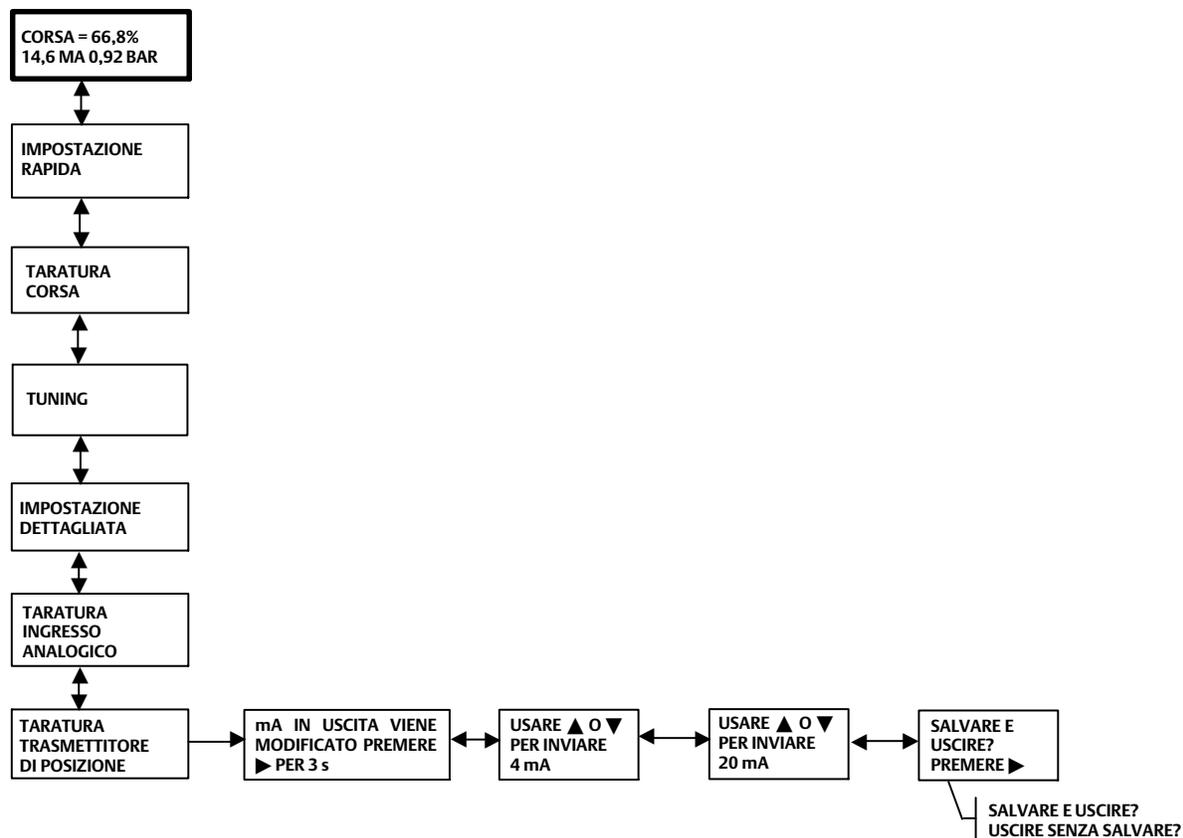

Collegare un amperometro in serie con i terminali di uscita del trasmettitore (+31 e -32) e una sorgente di alimentazione (come per es. il canale di ingresso analogico del DCS). Dalla schermata iniziale, premere sei volte il tasto freccia GIÙ (▼) quindi premere il tasto freccia DESTRA (▶).

1. Agire sui tasti freccia SU (▲) e GIÙ (▼) per intervenire sul valore della corrente in uscita visualizzato dall'amperometro. Quando lo strumento segnala una corrente di 4 mA, premere il tasto freccia DESTRA (▶).
2. Di nuovo, intervenire sui tasti freccia SU (▲) e GIÙ (▼) per modificare il valore della corrente in uscita visualizzato dall'amperometro. Quando lo strumento segnala una corrente di 20 mA, premere il tasto freccia DESTRA (▶).

Se si desidera mantenere questa taratura, selezionare SALVARE E USCIRE. Se si esce senza salvare, vengono ripristinati gli ultimi dati di configurazione salvati.

## Controllo locale


Questa procedura consente all'utente di controllare manualmente la posizione della valvola (Figura 23). Per accedere a questa procedura dalla schermata iniziale, premere sette volte il tasto freccia GIÙ (▼), quindi premere il tasto freccia DESTRA (▶) una volta.

Se si seleziona ANALOG (analogico), si ritorna alla schermata iniziale: il posizionatore digitale per valvole reagirà in base alla corrente del circuito. Se si seleziona MANUAL (manuale), si passa alla schermata che visualizza il set point della corsa e la corsa effettiva della valvola. I tasti freccia SU (▲) e GIÙ (▼) consentono di modificare il set point e pertanto di spostare manualmente la valvola. Per uscire dalla modalità manuale, utilizzare il tasto freccia SINISTRA (◀) per tornare all'elenco di selezione. Selezionare ANALOG (analogico).

**Nota**

Quando si reimposta lo strumento su ANALOG (analogico), la valvola ritorna nella posizione determinata dalla corrente in ingresso.

Figura 23. Controllo locale

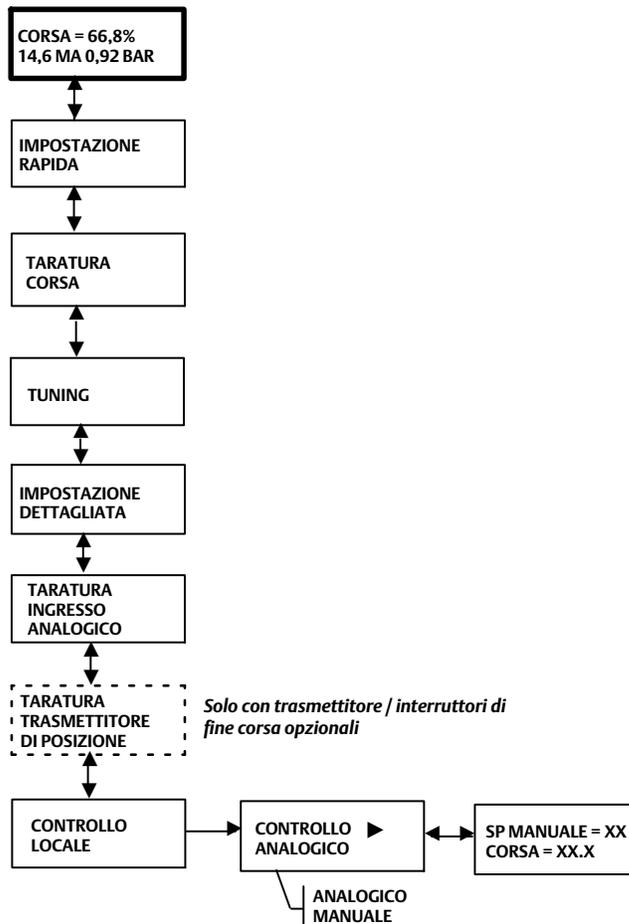

## Messaggi diagnostici, codici e dettagli

Il posizionatore digitale per valvole DVC2000 esegue costantemente l'autodiagnostica per controllare la presenza di condizioni anomale mentre è alimentato. In caso di errore (segnalato sullo schermo con un simbolo di allarme ) sull'interfaccia utente locale vengono visualizzati i seguenti messaggi:

**SWITCH 1 ??? (INTERRUTTORE 1 ???)**

**SWITCH 2 ??? (INTERRUTTORE 2 ???)** — Il simbolo di allarme insieme a questo messaggio indica che il circuito dell'interruttore di fine corsa 1 non è alimentato o che almeno uno degli interruttori è abilitato. Affinché i due interruttori possano funzionare, il circuito dell'interruttore 1 deve essere alimentato. L'interruttore 2 non può essere utilizzato autonomamente. Per eliminare il simbolo di allarme, è possibile applicare da 5 a 30 V c.c. al circuito dell'interruttore 1 o disabilitare entrambi gli interruttori da DETAILED SETUP (Impostazione dettagliata).

Una volta che il circuito dell'interruttore 1 è correttamente alimentato, dei punti interrogativi (???) indicano che il corrispondente interruttore è disabilitato.

**Shutdown Activated** (Arresto attivato) — Questa schermata appare se il posizionatore si è spento e non arriva aria all'attuatore e di conseguenza la valvola si trova nella posizione di sicurezza in caso di guasto. Una possibile causa di questo errore è un codice di firmware corrotto all'avvio. L'impostazione predefinita di fabbrica per questo errore è disattivata. Pertanto, questo avviso sarà abilitato solo configurandolo attivamente con un host basato su HART (ad es. comunicatore portatile, ValveLink Software).

**Travel Deviation** (Deviazione della corsa) — Questo messaggio di errore indica che esiste una differenza tra il segnale di ingresso (dopo la caratterizzazione) e la lettura della corsa dell'attuatore dall'elemento di retroazione della posizione. L'impostazione predefinita è 7% per 5 secondi. Queste impostazioni possono essere configurate attraverso un host di comunicazione HART su qualsiasi strumento con tier HC o superiore. Le possibili cause di questo errore sono una fornitura d'aria insufficiente o una frizione della valvola eccessiva.

**Replace Main Board** (Sostituire scheda madre) — È stato rilevato un problema dell'elettronica. Tra le possibili cause di questo errore vi possono essere problemi di hardware o firmware. In caso venga rilevato tale errore, lo strumento potrebbe rimanere operativo ma le prestazioni risulteranno compromesse.

**Check Mounting** (Verificare montaggio) — La lettura delle informazioni sulla posizione della valvola è valida, ma al di fuori della scala operativa. Tra le possibili cause di questo errore, staffe di montaggio allentate o piegate oppure un gruppo del magnete male allineato. Questo errore non indica che ci sono componenti difettosi, quanto piuttosto che l'installazione o l'allineamento non sono stati eseguiti correttamente. Questo allarme è anche denominato guasto del sensore della corsa.

**Check Supply** (Verificare alimentazione) — La valvola non riesce a raggiungere la posizione a causa di una pressione di alimentazione insufficiente. Solitamente questo errore insorge insieme all'errore di deviazione della corsa.

**Check I/P Converter** (Verificare convertitore I/P) — È stato rilevato un problema legato al convertitore I/P. Tra le possibili cause di tale errore:

- Problemi di elettronica, indicati dal fatto che la lettura della corrente di azionamento è fuori del campo di lavoro.
- Bassa pressione di alimentazione, indicata da un allarme attivo del segnale di azionamento.
- Una valvola bloccata, da cui risulta la chiusura dell'integratore.

**Device Locked by HART** (Dispositivo bloccato da HART) — Un altro host HART (ad es. software ValveLink, AMS Suite: Intelligent Device Manager, o il comunicatore portatile) sta comunicando con il DVC2000. Solitamente questo significa che lo strumento è fuori servizio. In apparecchiature con firmware versione 3 o successiva è possibile eliminare il messaggio tenendo premuto il pulsante sinistro mentre si disinserisce e reinserisce l'alimentazione del DVC2000. Questa operazione consente di rimettere lo strumento in servizio.

**FIELDVUE Instruments** (Strumenti FIELDVUE) — Questo messaggio viene visualizzato quando non sono caricate lingue nel DVC2000. Questo errore può verificarsi durante il download del firmware.

**Pressure = ???** (Pressione = ???) — Il valore della pressione dell'attuatore è superiore al 125% della pressione di alimentazione massima configurata. Per esempio, se il campo della pressione di alimentazione è impostato su 35 psi e la pressione di alimentazione effettiva è di 45 psi, compare ??? quando il DVC2000 fornisce pressione di alimentazione massima all'attuatore. Se si riduce la pressione di alimentazione, o se si chiude la valvola (impostazione aria apre/fail closed), a un certo punto comparirà un valore numerico.

Questo parametro di configurazione può essere modificato tramite il comunicatore portatile o il software ValveLink (Detailed Setup > Pressure (Impostazione dettagliata Pressione)).

## Manutenzione

I componenti sostituibili sul DVC200 includono il convertitore I/O e il relè pneumatico. Se è necessario sostituire i componenti del DVC2000, l'intervento di manutenzione deve essere eseguito presso un'officina specializzata, se possibile. Assicurarsi che il cablaggio elettrico e la tubazione pneumatica siano scollegati prima di smontare lo strumento.

---

### Nota

Per informazioni sull'ordinazione dei pezzi, rivolgersi all'[ufficio vendite Emerson](#).

Per ulteriori informazioni sulla manutenzione e la risoluzione dei problemi, fare riferimento al manuale di istruzioni del posizionatore digitale di valvole DVC2000 ([D103176X012](#)).

---

### **⚠ AVVERTENZA**

**Per la sostituzione, fare uso esclusivamente di componenti approvati in fabbrica. È importante adottare tecniche adeguate di sostituzione dei componenti. L'impiego di tecniche scorrette o un'erronea selezione del componente potrebbero rendere nulle le certificazioni e compromettere le specifiche e il funzionamento del prodotto, come indicato nella tabella delle Specifiche. Può inoltre compromettere le operazioni e il funzionamento previsto del dispositivo e potrebbe causare infortuni o danni.**

---

### **⚠ AVVERTENZA**

**Prima di eseguire le seguenti procedure di manutenzione, fare riferimento alle Avvertenze di installazione a pagina 4 e 5 di questa guida rapida.**

---

## Sostituzione del convertitore I/P

Il convertitore I/P è fissato alla struttura di montaggio. Sulla superficie di montaggio I/P è presente uno schermo sostitutivo con un o-ring.

---

### Nota

Dopo la sostituzione del convertitore I/P, tarare il posizionatore digitale per valvole per mantenere le specifiche di accuratezza.

---

1. Rimuovere il coperchio principale.
2. Rimuovere le tre viti che tengono fermo lo scudo EMI e rimuovere lo scudo.
3. Rimuovere le tre viti che fissano la scheda elettronica alla struttura.
4. Estrarre l'elettronica principale dalla struttura. La scheda è collegata elettricamente a una scheda di interconnessione per mezzo di un connettore rigido.
5. Rimuovere le due viti che fissano la struttura alla custodia dello strumento.
6. Estrarre il gruppo del collettore. La scheda di interconnessione è collegata elettricamente a una scheda di terminazione per mezzo di un connettore rigido.

7. Rimuovere la scheda di interconnessione dalla struttura.
8. Rimuovere le quattro viti che fissano il convertitore I/P alla struttura.

Durante l'installazione di un nuovo convertitore I/P, seguire la procedura inversa descritta sopra e ritarare lo strumento.

## Sostituzione del relè pneumatico

Il relè pneumatico è fissato alla struttura di montaggio. Sono disponibili due versioni, da 0 a 3,4 bar (da 0 a 49 psig), contrassegnata da un'etichetta bianca, e da 3,5 a 7 bar (da 50 a 100 psig), contrassegnata da un'etichetta verde.

---

### **Nota**

Dopo la sostituzione del relè pneumatico, tarare il posizionatore digitale per valvole per mantenere le specifiche di accuratezza.

---

1. Rimuovere il coperchio principale.
2. Rimuovere le tre viti che tengono fermo lo scudo EMI e rimuovere lo scudo.
3. Rimuovere le tre viti che fissano la scheda elettronica alla struttura.
4. Estrarre l'elettronica principale dalla struttura. La scheda è collegata elettricamente a una scheda di interconnessione per mezzo di un connettore rigido.
5. Rimuovere le due viti che fissano la struttura alla custodia dello strumento.
6. Estrarre la struttura di montaggio. La scheda di interconnessione è collegata elettricamente a una scheda di terminazione per mezzo di un connettore rigido.
7. Rimuovere le due viti che fissano il relè pneumatico alla struttura.
8. Estrarre il relè pneumatico.

Durante l'installazione di un nuovo relè pneumatico, seguire la procedura inversa descritta sopra e ritarare lo strumento.

## Specifiche

### Possibili configurazioni

- Montaggio integrale sugli attuatori 657/667 o GX
- Applicazioni a stelo saliente
- Applicazioni rotative a quarto di giro

Il posizionatore digitale per valvole DVC2000 può essere montato anche su altri attuatori conformi agli standard di montaggio IEC 60534-6-1, IEC 60534-6-2, VDI/VDE 3845 e NAMUR.

### Segnale di ingresso

**Segnale di ingresso analogico:** 4–20 mA c.c., nominale; campo frazionato disponibile.  
**Tensione minima:** la tensione presente ai terminali dello strumento deve essere di 8,5 V per il controllo analogico e di 9,0 V per le comunicazioni HART.  
**Tensione massima:** 30 volt c.c., 30 mA c.c.  
**Corrente di controllo minima:** 4,0 mA (sotto a 3,5 mA può provocare il riavvio del microprocessore)  
**Protezione dalla sovracorrente:** la circuiteria in ingresso impedisce alla corrente di provocare danni interni.  
**Protezione della polarità inversa:** l'inversione della corrente del circuito non causa alcun danno.

### Segnale di uscita

Segnale pneumatico richiesto dall'attuatore, fino alla pressione di alimentazione massima  
**Intervallo minimo:** 0,5 bar (7 psig)  
**Intervallo massimo:** 7 bar (101 psig)  
**Azione:** azione singola, diretta

### Pressione di alimentazione<sup>(1)</sup>

**Raccomandata:** 0,5 bar (7 psig) al di sopra dei requisiti massimi dell'attuatore  
**Massima:** 7 bar (101 psig)

La pressione di alimentazione deve essere fornita da aria pulita e secca o gas non corrosivo.

#### Secondo la norma ISA 7.0.01

Nel sistema pneumatico sono accettabili particelle con dimensione massima di 40 micrometri. Si consiglia un ulteriore filtraggio fino a 5 micrometri. Il contenuto di lubrificante non deve superare 1 ppm su base di peso (w/w) o di volume (v/v). La condensa dell'aria di alimentazione deve essere ridotta al minimo

#### A norma ISO 8573-1

*Dimensione massima della densità delle particelle:* Classe 7

*Contenuto di olio:* Classe 3

*Punto di rugiada della pressione:* Classe 3 o almeno 10 °C meno rispetto alla temperatura ambiente più bassa prevista

### Limiti di temperatura<sup>(1)</sup>

da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F). Il visualizzatore LCD potrebbe non essere leggibile al di sotto di -20 °C (-4 °F).

### Limite alta quota

Fino a 2000 metri (6562 piedi)

### Umidità

umidità relativa al 5-95% (da -40 a 80 °C [da -40 a 176 °F])

### Consumo d'aria<sup>(2)</sup>

#### Pressione di alimentazione

A 1,5 bar (22 psig)<sup>(3)</sup>: 0,06 m<sup>3</sup>/h normale (2,3 scfh)

A 4 bar (58 psig)<sup>(4)</sup>: 0,12 m<sup>3</sup>/h normale (4,4 scfh)

### Capacità d'aria<sup>(2)</sup>

#### Pressione di alimentazione

A 1,5 bar (22 psig)<sup>(3)</sup>: 4,48 m<sup>3</sup>/h normale (167 scfh)

A 4 bar (58 psig)<sup>(4)</sup>: 9,06 m<sup>3</sup>/h normale (338 scfh)

### Linearità indipendente

±0,5% del campo tarato di uscita

### Compatibilità elettromagnetica

Conforme alla norma EN 61326-1:2013

Immunità - Ambienti industriali in conformità alla

Tabella 2 della norma EN 61326-1. Le prestazioni sono riportate nella Tabella 4 di seguito

Emissioni - Classe A

Classificazione apparecchiatura ISM: Gruppo 1, Classe A

Testata sulla base dei requisiti NAMUR NE21.

### Metodo di test delle vibrazioni

Testato a norma ANSI/ISA-75.13.01 Sezione 5.3.5. È stata eseguita una ricerca della frequenza di risonanza su tutti e tre gli assi. Lo strumento è stato sottoposto alla prova di resistenza di mezz'ora specificata da ISA a ciascuna risonanza principale, più due milioni di cicli ulteriori.

### Impedenza di ingresso

L'impedenza di ingresso del circuito elettronico attivo del DVC2000 non è puramente resistiva. Per confronto con le specifiche di carico resistivo, può essere usata un'impedenza equivalente di 450 Ω. Questo valore corrisponde a 9 V a 20 mA.

-continua-

## Specifiche (continua)

### Classificazione elettrica

Grado di inquinamento 4

Aree pericolose:

CSA — A sicurezza intrinseca e a prova di accensione

FM — A sicurezza intrinseca e a prova di accensione

ATEX — A sicurezza intrinseca

IECEX — A sicurezza intrinseca

Custodia dell'elettronica:

CSA — IP66, Tipo 4X

FM, ATEX, IECEX — IP66

### Altre certificazioni

CUTR — Customs Union Technical Regulations (Russia, Kazakistan, Bielorussia e Armenia)

ESMA — Autorità Emirates per la standardizzazione e la metrologia-ECAS-Ex (EAU)

INMETRO — National Institute of Metrology, Quality and Technology (Brasile)

KTL — Korea Testing Laboratory (Corea del Sud)

NEPSI — National Supervision and Inspection Centre for Explosion Protection and Safety of Instrumentation (Cina)

PESO CCOE — Petroleum and Explosives Safety Organisation - Chief Controller of Explosives (India)

SABS — South Africa Bureau of Standards (Sudafrica)

Per informazioni specifiche su classificazioni/certificazioni, contattare l'[ufficio vendite Emerson](#) o il vostro consulente di fiducia.

### Connessioni

#### Standard

Pressione in uscita e di fornitura: G1/4 interno

Elettrica: M20 interno

#### Opzionale

Pressione in uscita e di fornitura: 1/4 NPT interno

Elettrica: 1/2 NPT interno

### Materiali di costruzione

Custodia e copertura: lega di alluminio a basso tenore di rame A03600

Elastomeri: nitrile, fluorosilicone

### Corsa dello stelo

Attuatori lineari con valori nominali della corsa compresi fra 6,35 mm (0,25 poll.) e 606 mm (23,375 poll.)

### Rotazione dell'albero

Attuatori per valvole rotative con corsa nominale compresa tra 45 gradi e 180 gradi<sup>(5)</sup>

### Montaggio

Idoneo al montaggio diretto sull'attuatore. Per assicurare la resistenza agli agenti atmosferici della custodia, lo sfiato deve essere posizionato nel punto più basso dello strumento.

### Peso

1,5 kg (3,3 lb)

### Opzioni

■ **Airset:** 67CFR con filtro

#### Pacchetti di lingue:

■ **Standard:** inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese, cinese, portoghese, russo, polacco e cecco

■ **Opzionale:** inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese, cinese e arabo

■ **Sfiato a montaggio su staffa**

■ **Interruttori di fine corsa:** due interruttori isolati,

configurabili in tutto il campo della corsa tarata

Tensione di alimentazione: 5-30 V CC

Stato OFF: da 0,5 a 1,0 mA

Stato ON: da 3,5 a 4,5 mA (sopra a 5 V)

Precisione di riferimento: 2,5% del campo della corsa<sup>(6)</sup>

■ **Trasmittitore:** uscita 4-20 mA, isolato

Tensione di alimentazione: 8-30 V CC

Indicazione guasto: fuoricampo alto o basso

Accuratezza di riferimento: 1% di intervallo corsa<sup>(6)</sup>

-continua-

## Specifiche (continua)

**Dichiarazione SEP**

Fisher Controls International LLC dichiara che questo prodotto è conforme all'Articolo 4 paragrafo 3 della direttiva PED 2014/68/UE ed è stato progettato e fabbricato in accordo a SEP (Sound Engineering Practice) e

non può pertanto riportare la marcatura CE associata alla direttiva PED.

Tuttavia, il prodotto *può* avere la marcatura CE per indicare la conformità con *altre* direttive CE applicabili.

1. Non superare i limiti di pressione/temperatura indicati nel presente documento e i limiti fissati da altri eventuali standard o codici rilevanti. Nota: i limiti di temperatura variano in base alle certificazioni per aree pericolose.
2. m<sup>3</sup>/h normali - Metri cubi normali per ora a 0 °C e 1,01325 bar, assoluta. Scfh - Piedi cubici standard per ora a 60 °F e 14,7 psia.
3. Relè bassa pressione: da 0 a 3,3 bar (da 0 a 49 psig).
4. Relè alta pressione: da 3,4 a 7,0 bar (da 50 a 102 psig).
5. Gli attuatori per valvole rotative con corsa nominale di 180 gradi richiedono uno speciale kit di montaggio; per informazioni sulla disponibilità dei kit, rivolgersi all'ufficio vendite Emerson.
6. Valori tipici se tarati a temperatura.

Tabella 4. Riepilogo dei risultati di compatibilità elettromagnetica - Immunità

| Bocca                              | Fenomeno  | Norma base    | Livello di prova   | Criterio di prestazione <sup>(1)</sup> |
|------------------------------------|---|---------------|--|--|
| Custodia                           | Scarica elettrostatica (ESD)                        | IEC 61000-4-2 | 6 kV contatto<br>8 kV aria   | B                                      |
|                                    | Campo di radiazioni elettromagnetiche               | IEC 61000-4-3 | Da 80 a 1000 MHz a 10 V/m con 1 kHz AM all'80%<br>Da 1400 a 2000 MHz a 3 V/m con 1 kHz AM all'80%<br>Da 2000 a 2700 MHz a 1 V/m con 1 kHz AM all'80% | A                                      |
|                                    | Campo magnetico di frequenza alla corrente nominale | IEC 61000-4-8 | 30 A/m a 50 Hz, 60 sec   | A                                      |
| Segnale/comando di ingresso/uscita | Burst (sovratensione)                               | IEC 61000-4-4 | ± 1 kV   | A                                      |
|                                    | Sovracorrente momentanea                            | IEC 61000-4-5 | ± 1 kV (solo da linea a terra, ciascuno)   | B                                      |
|                                    | Radiofrequenza condotta                             | IEC 61000-4-6 | Da 150 kHz a 80 MHz a 10 Vrms  | A                                      |

I criteri di prestazione sono +/- 1% di effetto.  
1. A = Nessuna degradazione durante le prove. B = Degradazione temporanea durante le prove, con recupero automatico.



Emerson, Emerson Automation Solutions e tutte le relative affiliate non si assumono alcuna responsabilità per la selezione, l'uso o la manutenzione dei propri prodotti. La responsabilità della scelta, dell'uso e della manutenzione corretti dei prodotti è esclusivamente dell'acquirente e dell'utente finale.

Fisher, FIELDVUE, ValveLink e Trex sono marchi di proprietà di una delle società della divisione Emerson Automation Solutions di Emerson Electric Co. Emerson Automation Solutions, Emerson e il logo Emerson sono marchi commerciali e marchi di servizio di Emerson Electric Co. HART è un marchio commerciale registrato di FieldComm Group. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

I contenuti di questa pubblicazione sono presentati solo a scopo informativo e, anche se è stato fatto il possibile per garantirne l'accuratezza, tali contenuti non devono essere interpretati come garanzie, espresse o implicite, in relazione ai prodotti ed ai servizi qui descritti, al loro uso o alla loro applicabilità. Tutte le vendite sono soggette ai nostri termini e condizioni, disponibili su richiesta. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche o migliorie al design o alle specifiche di tali prodotti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

Emerson Automation Solutions  
Marshalltown, Iowa 50158 USA  
Sorocaba, 18087 Brazil  
Cernay, 68700 France  
Dubai, United Arab Emirates  
Singapore 128461 Singapore

[www.Fisher.com](http://www.Fisher.com)

